

XTOOL

xTool MetalFab 激光焊接机 1200W



快速使用指南

物料清单	01
认识 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W	03
安装前准备	07
安装 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W	08
连接送丝机	18
使用 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W	31
保养与维护	37

* 原始说明书的翻译版本

物料清单

主机相关物料：



① 焊接主机



② 钥匙




③ U 盘



④ 气管（外径：10 mm）




⑤ 安全回路线

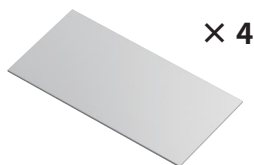

× 4

⑥ 304 不锈钢板（厚度：2 mm）

焊枪相关物料：

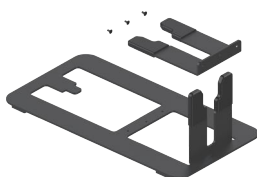

⑦ 焊枪支架组件



⑧ 切割头



⑨ 焊接喷嘴（用于自熔焊接）



⑩ 清洁喷嘴（用于手持清洁）



焊枪出厂时安装的喷嘴通常用于填丝焊接。



× 5

⑪ 保护镜（备用）

送丝机相关物料:




⑫ 送丝机



⑬ 送丝管



⑭ 送丝机连接线

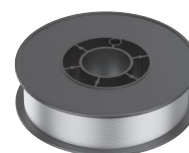

⑮ 不锈钢焊丝 1 mm



⑯ 送丝轮 0.8 mm / 1.0 mm



⑰ 送丝轮 1.2 mm / 1.6 mm



⑱ 送丝嘴 1.2 / 1.6



送丝管出厂时已装有
0.8 / 1.0 规格的送丝
嘴。


其他工具:



⑲ L 型扳手 2 mm



⑳ L 型扳手 2.5 mm

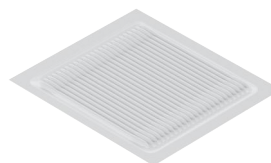

㉑ 棉签

个人防护用品:



㉒ 1080 nm 激光防
护眼镜




㉓ 隔热手套

产品说明书:




㉔ 安全说明

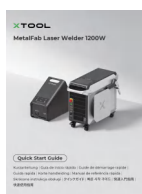

㉕ 快速使用指南

认识 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W

主机结构

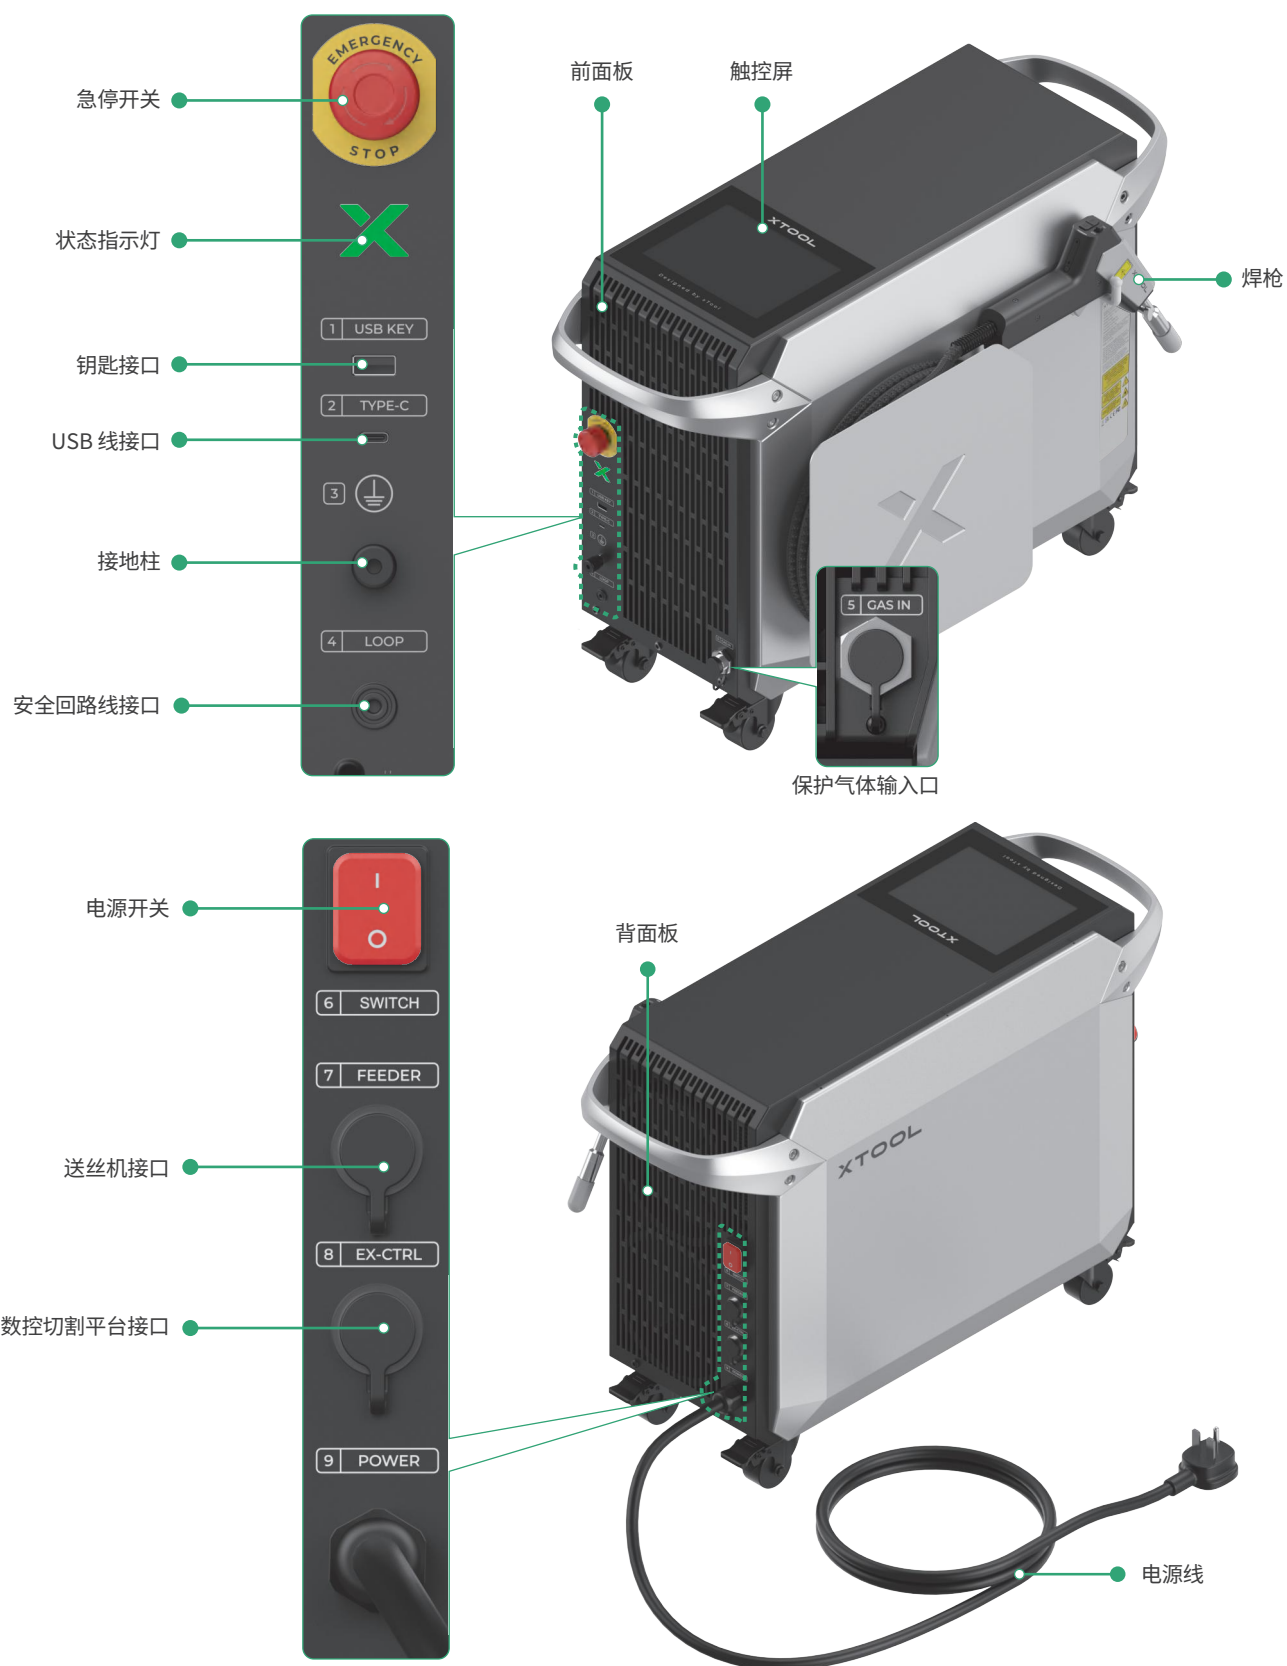


发往不同国家和地区的电源线可能不同。


送丝机结构



焊枪结构

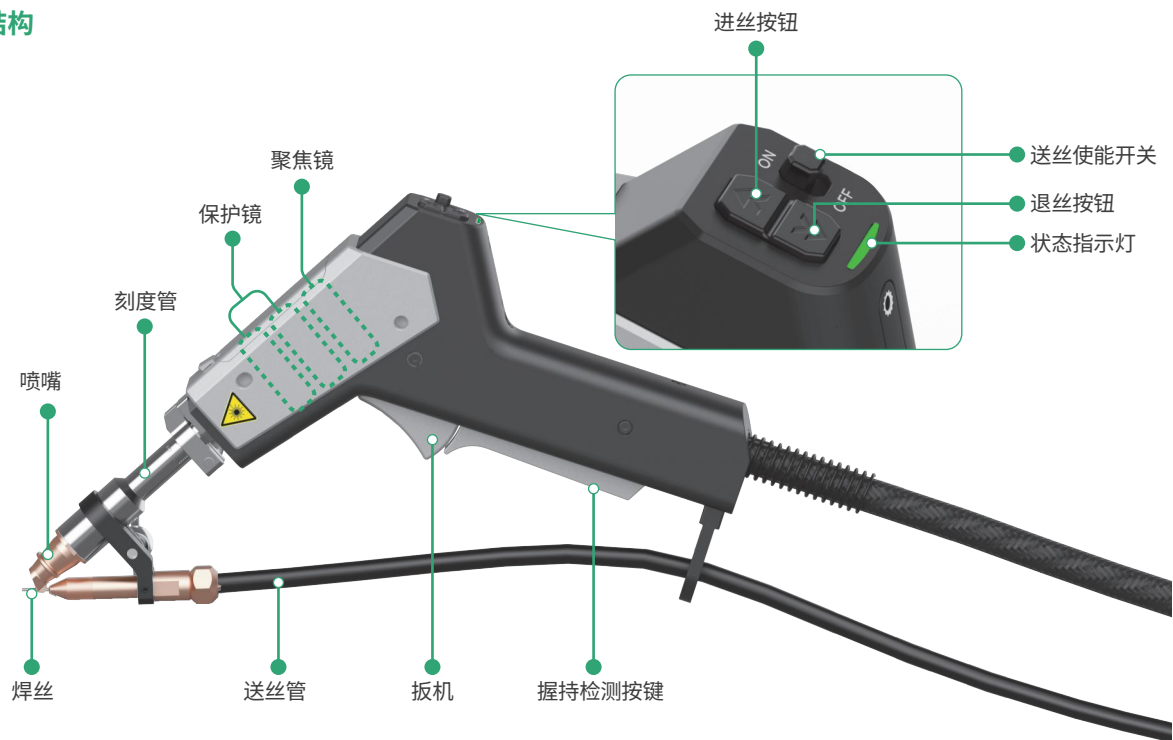

指示灯与蜂鸣器说明

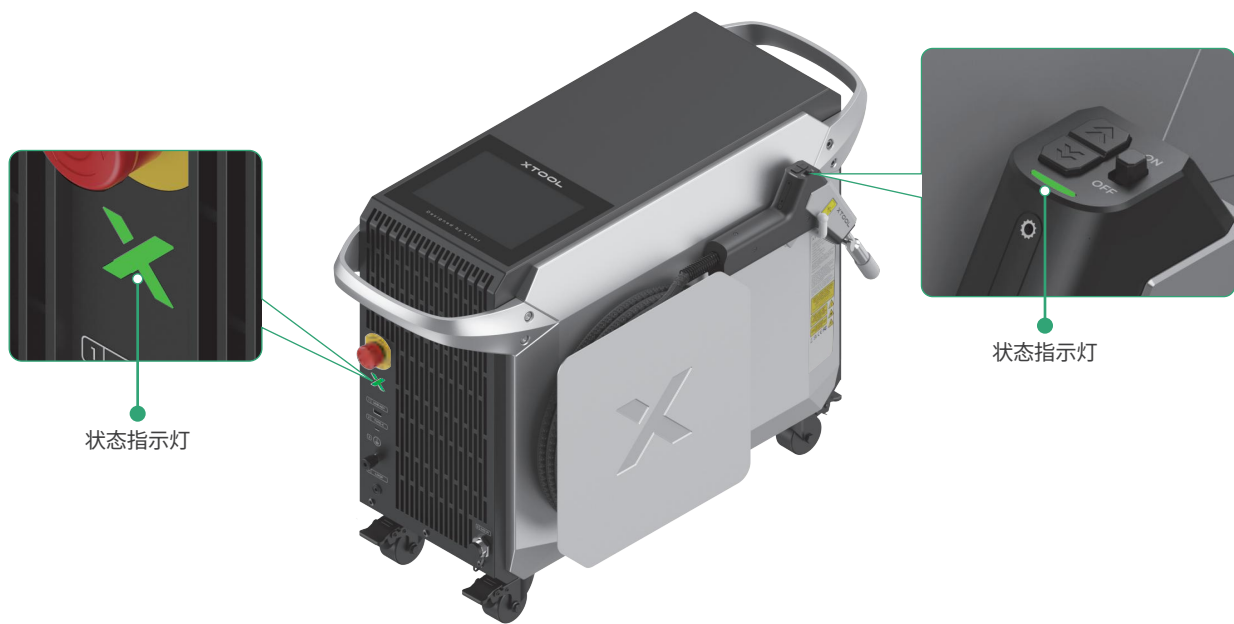

蜂鸣器	状态指示灯	设备状态
/	白色常亮	已开机，但未达到激光出光条件。 激光出光需要满足以下所有条件： ■ 安全回路已导通 ■ 激光使能已开启 ■ 握持检测按键已按下
	绿色慢闪	已满足出光条件，按下扳机可发射激光。
	绿色常亮	出光加工中。
连续响三声	红色常亮	出现异常或故障。

 主机与焊枪的状态指示灯灯效一致。

产品规格

主机	产品型号	MHJ-K001-200
	尺寸（长×宽×高）	728 mm × 327 mm × 512 mm
	重量	38.8 kg
	额定电压	200 V ~ 240 V
	满载电流	21 A
	额定输入功率	4200 W
	工作环境温度	-10℃ ~ +40℃
	存储环境温度	-10℃ ~ +60℃
	环境湿度	10% ~ 85%
	激光器冷却方式	风冷
激光	工作模式	连续/调制
	激光波长	1080 ± 10 nm
	输出功率	1200 W
	焊枪线缆长度	5 m
	焊枪线缆弯曲半径	≥ 150 mm
送丝机	尺寸（长×宽×高）	528 mm × 226 mm × 378.25 mm
	重量	8.9 kg
	送丝速度	2 mm/s ~ 100 mm/s
	工作电压	24 V DC
	最大支持丝盘重量	15 kg
	最大支持丝盘外径	300 mm
	最大支持丝盘厚度	105 mm
	支持焊丝直径	0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm
	送丝管长度	3 m

安装前准备

电源

xTool MetalFab 激光焊接机 1200W 的额定输入功率为 4200 W, 需使用 200 V ~ 240 V 的交流电, 建议配备 25 A 或以上的独立电路。不同规格的电源线对于电路设施的要求有所不同。

国标:



工业用插头, 2P+E, 32 A, 250 V AC, IP44,
符合欧洲/国标标准 EN/IEC 60309-2

所需插座:



如需了解中国港澳台地区对于电路设施的要求, 请扫描二维码或访问对应的链接查看。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w/power



- 安装设备前请咨询专业电工, 确保设备的安装符合当地电气规范。
- 请提前确认电路的承载能力。切勿将设备连接至普通家庭电路, 否则可能会损坏设备以及电路。
- 确保焊接机单独供电, 避免与其他高功率设备共用线路。
- 为保证安全, 建议在供电单元与设备之间串联接入一个 25 A 断路器 (空气开关)。

工作间

请确保工作间通风良好。

保护气体

xTool MetalFab 激光焊接机 1200W 需要使用保护气体, 支持的气体包括氮气和氩气, 气体纯度需达到 99.99% 以上。另外, 不同的加工类型对于气体供应有不同的要求:

加工类型	气流/气压要求	必要配件
激光焊接	15 L/min ~ 30 L/min 气流量	气体流量计
焊道清洗	100 kPa ~ 200 kPa 气压、 20 L/min ~ 30 L/min 气流量 (同时满足)	减压阀 + 气体流量计
激光切割	800 kPa ~ 1200 kPa 气压	减压阀




本产品不附赠气瓶、制气装置或相关配件。请自行准备符合要求的气瓶或制气装置, 以及用于调控气流或气压的必要配件。

安装 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W

预览安装效果

xTool MetalFab 激光焊接机 1200W 的安装完成效果如下。请根据详细的步骤说明进行安装。

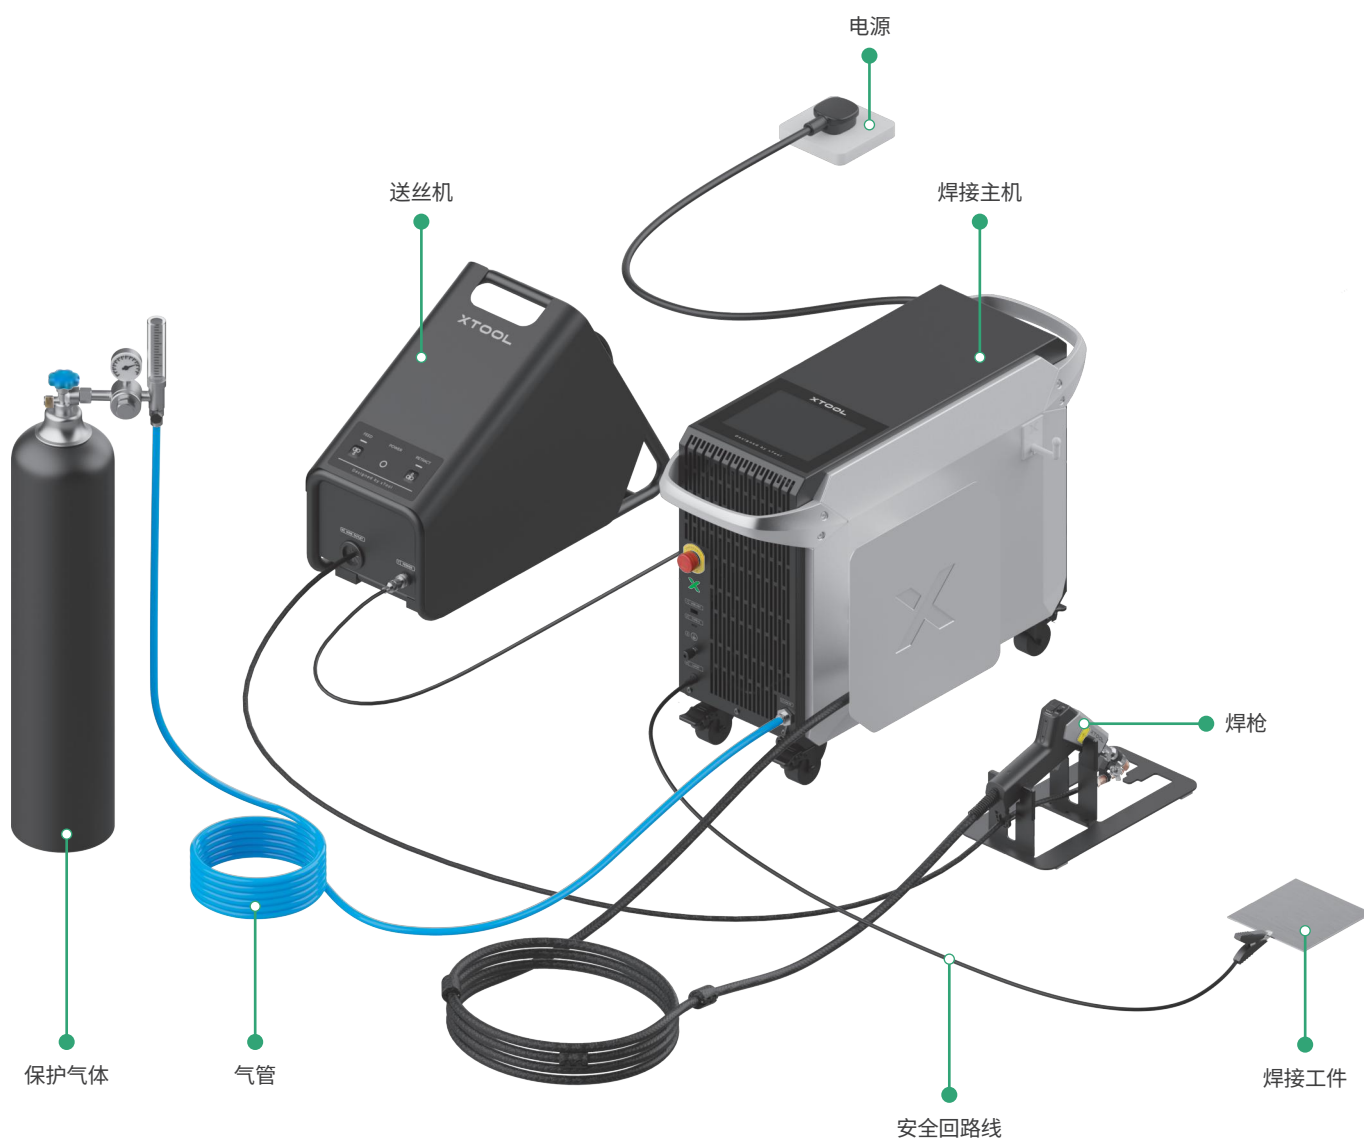


1 安放主机



① 焊接主机

放置好焊接主机，前后预留不小于 10cm 的空隙，以保证良好的通风和散热。踩下底部四个轮子的踏板，锁定主机位置。

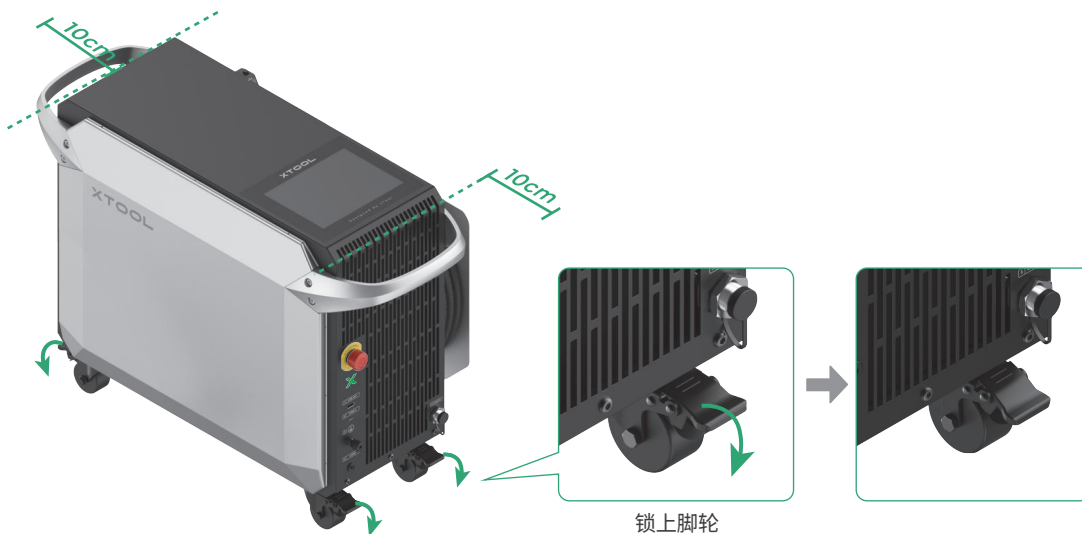

2 连接保护气气瓶





④ 气管 (外径: 10 mm)



保护气气瓶 (自备)


(1) 将气管一端插入焊接主机的保护气体输入口。

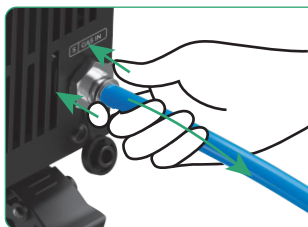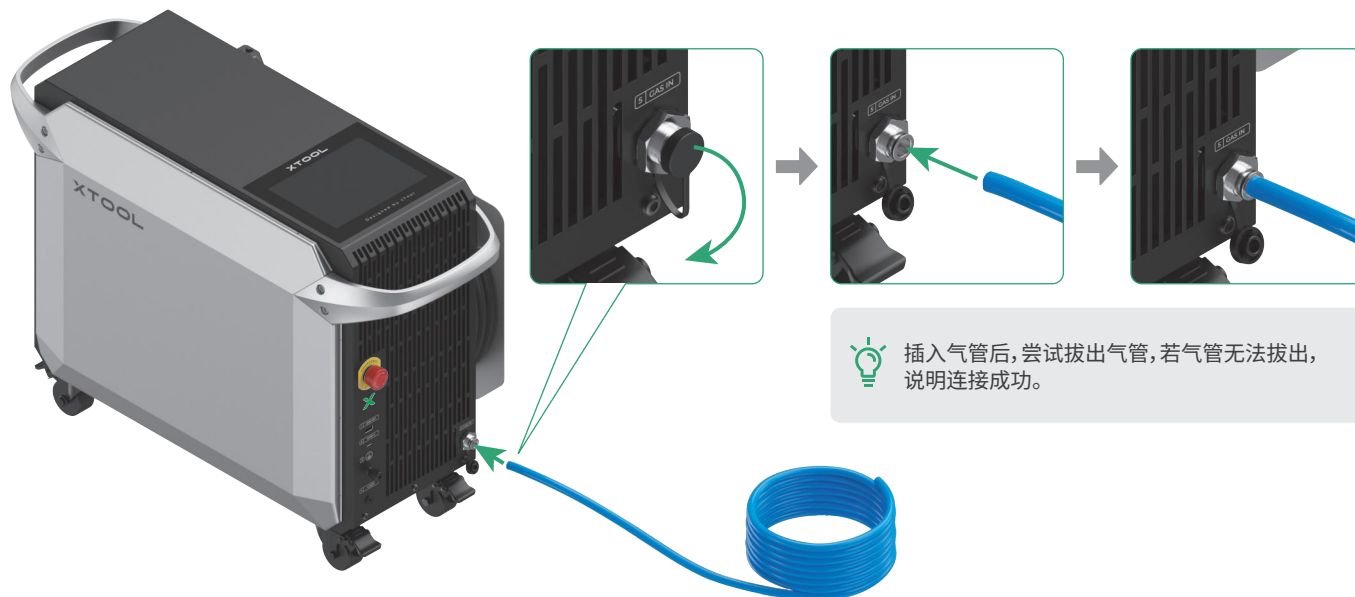

如需拔出气管，请向内按压气管接口的圆环，同时拔出气管。


(2) 在保护气气瓶 (或制气装置) 上安装好气体调控装置。

(此处以在气瓶上安装气体流量计为例)

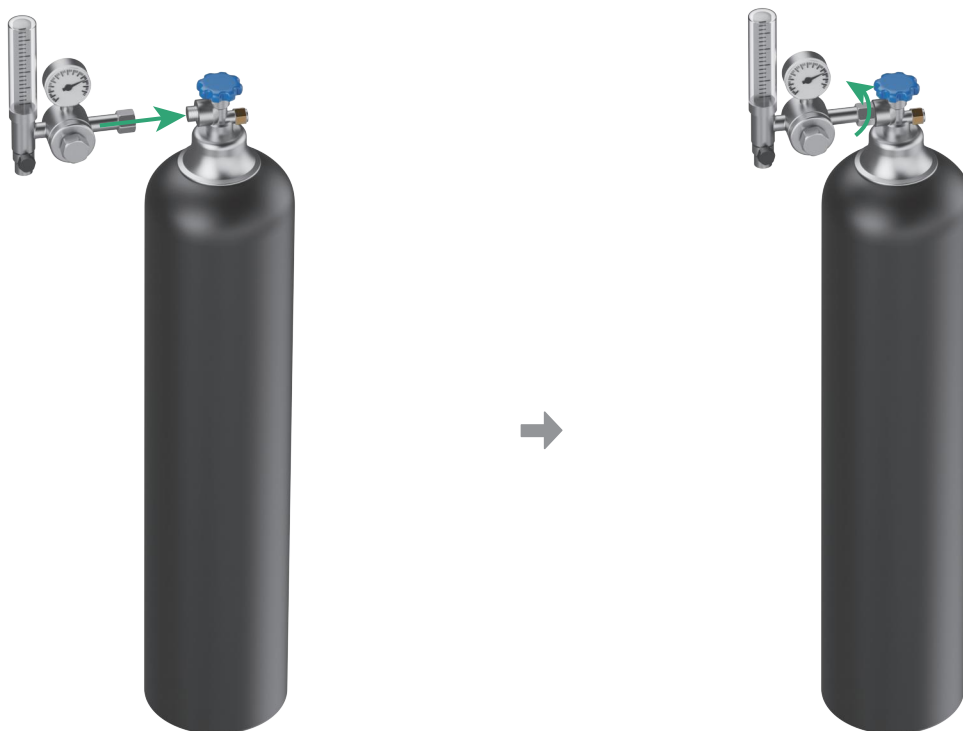

拧紧螺母, 防止漏气。

(3) 将气管的另一端连接至气瓶 (或制气装置)。

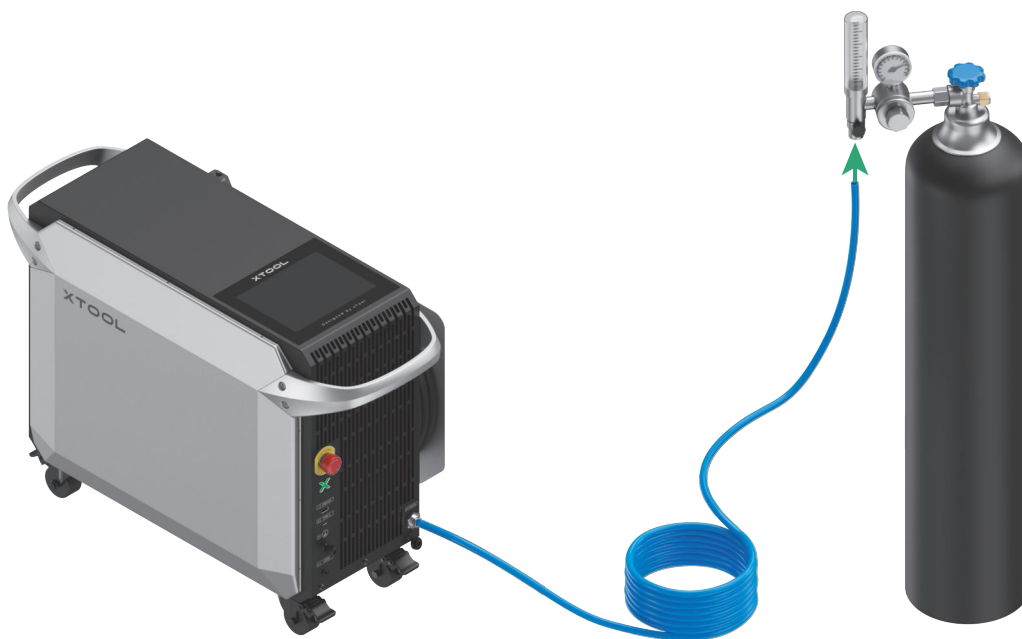


暂勿开启气瓶阀门, 需要加工时再开启阀门。


3 放置焊枪



(1) 组装焊枪支架。

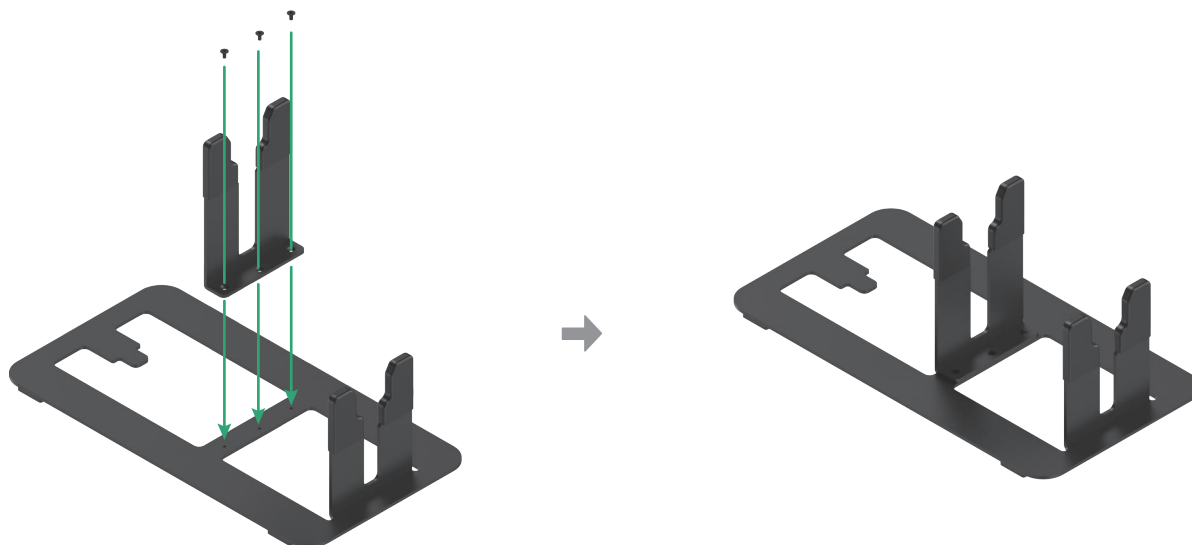

(2) 从主机取下焊枪，并从绕线盘上放出焊枪线缆。将焊枪放置到焊枪支架上，并确保焊枪线缆处于舒展状态。

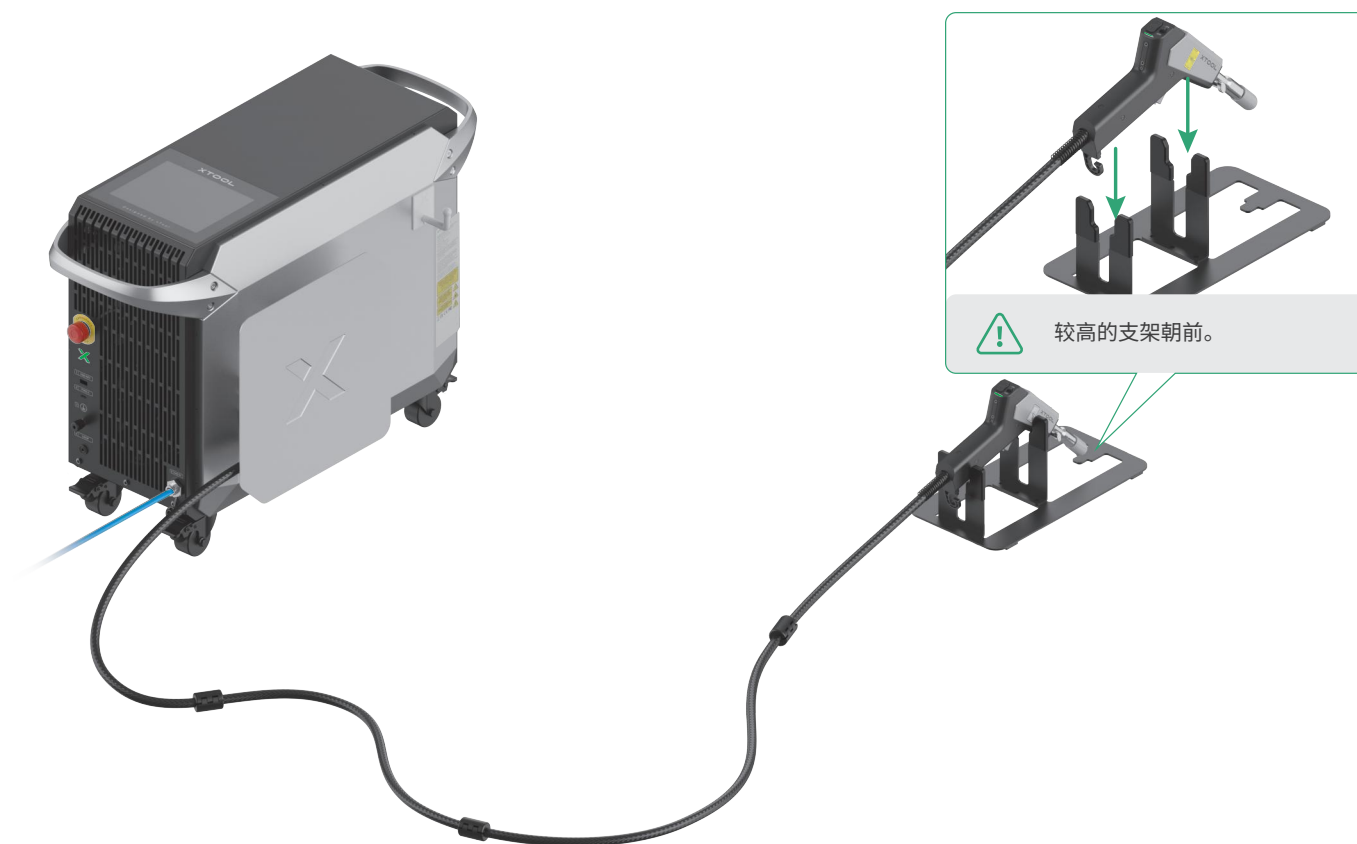


 从主机取下焊枪时，请勿大力拉拽焊枪线缆，以免光纤受损。


4 连接安全回路线



将安全回路线一端插入主机安全回路接口，另一端暂时夹在工作台上。

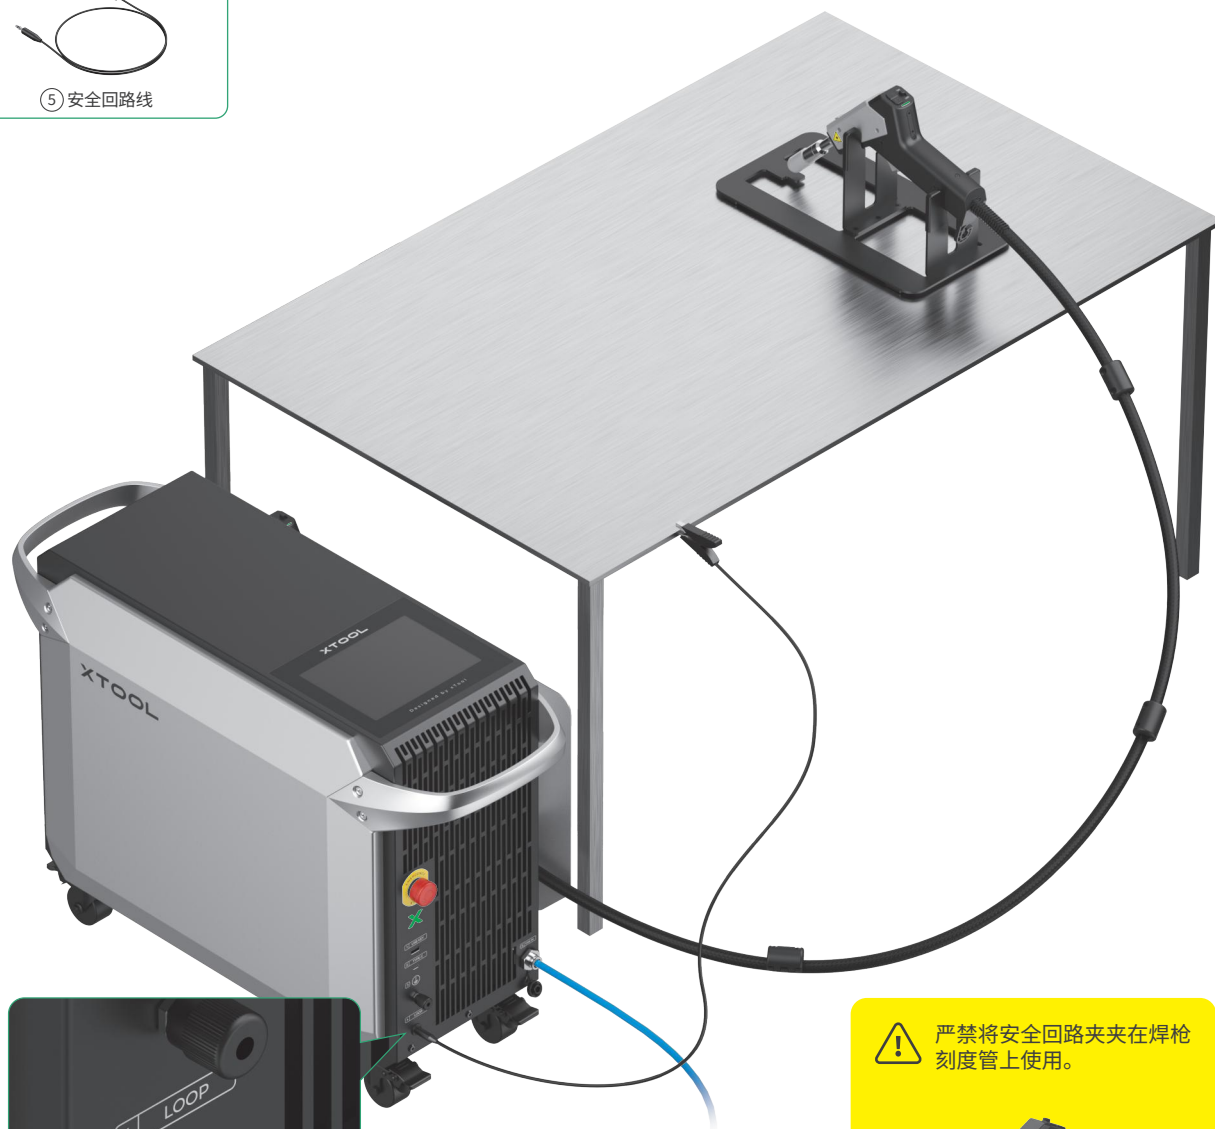

⚠ 严禁将安全回路夹夹在焊枪刻度管上使用。

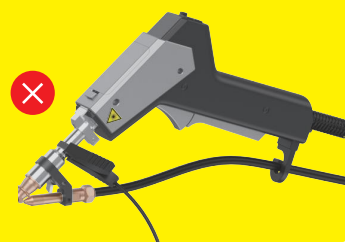

安全回路

安全回路线用于连接主机与工件，形成安全回路。焊接前将安全回路夹与工件连接，焊接时焊枪与工件接触，便能形成闭合的安全回路，激光器才能出光。


5 连接电源



不同规格的电源线连接方式有差异。此处以美规电源线为例，其他规格电源线的连接应按照当地电气规范进行。



- 请提前确认电路的承载能力。切勿将设备连接至普通家庭电路，否则可能会损坏设备以及电路。
- 为保证安全，建议在供电单元与设备之间串联接入一个 25 A 断路器 (空气开关)。

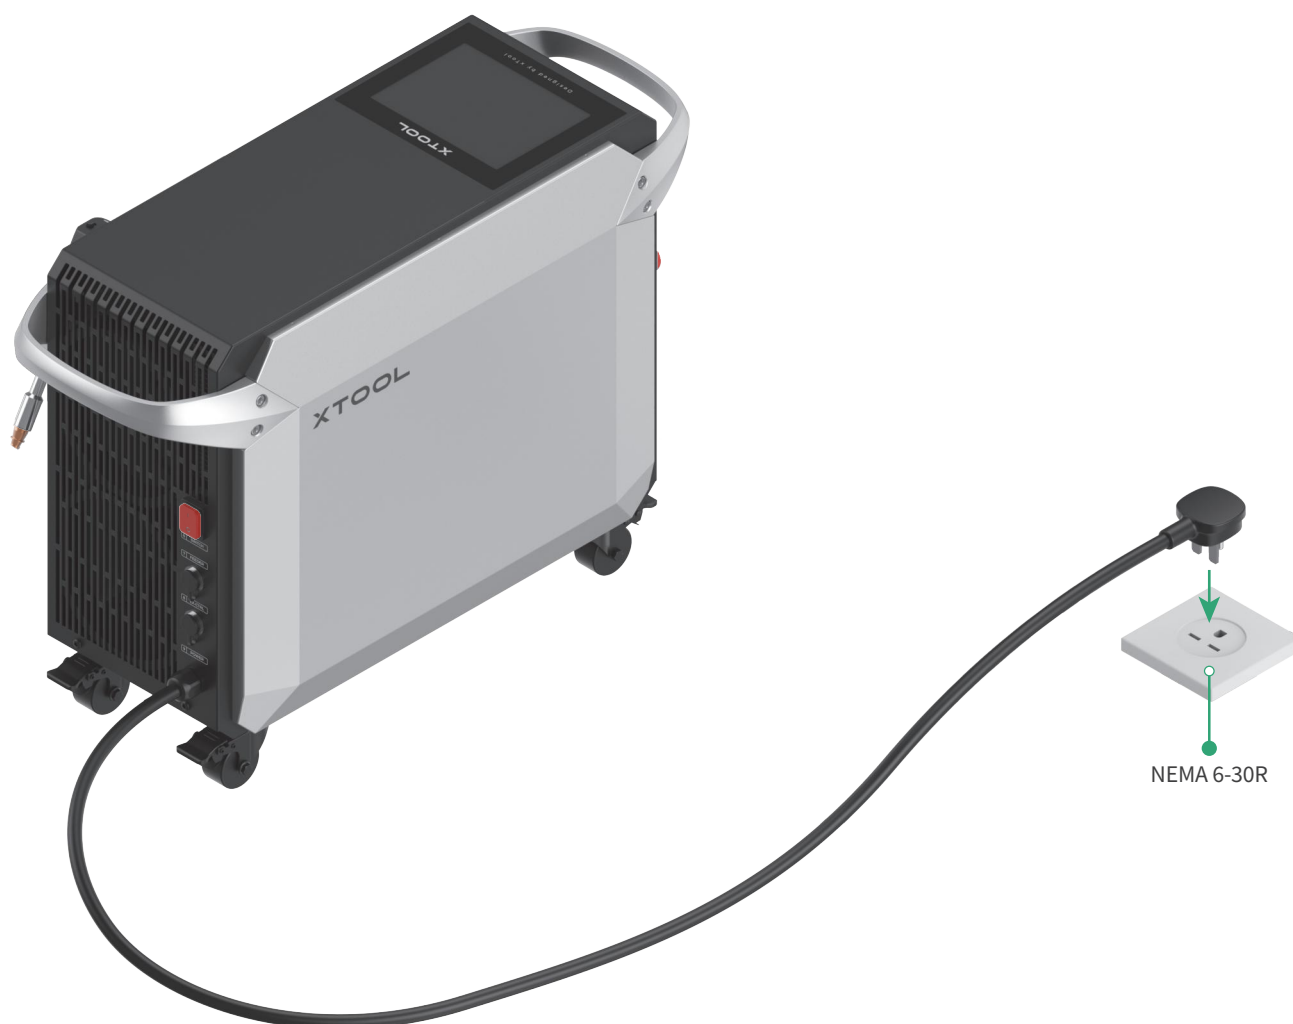




确保设备接地。若你所连接的电路没有地线，请自行准备接地线，并将其一端连接至主机的接地柱，另一端连接至接地物体



将接地线连接至金属柱

6 检查急停开关

确保急停开关处于旋开状态。若急停开关被按下，请旋转旋钮使其复位。

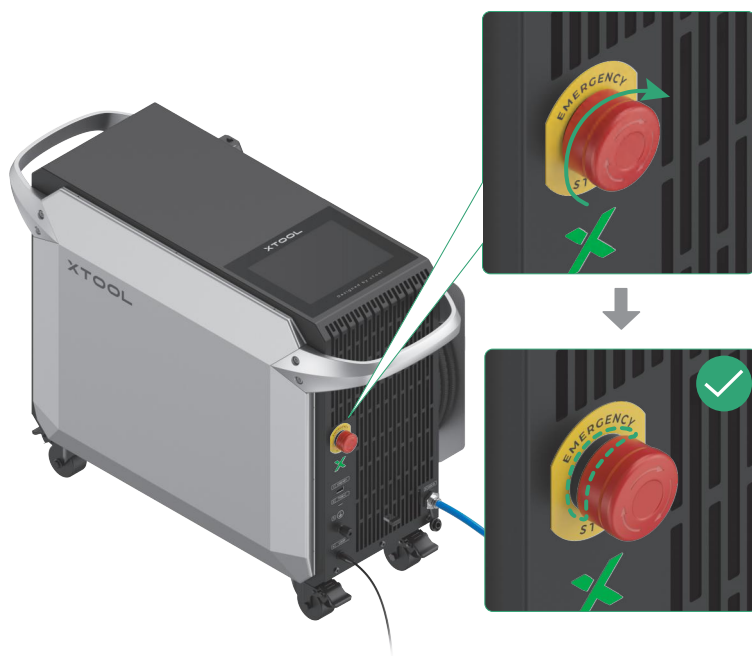

急停开关

出现紧急情况时，按下急停开关可快速关闭激光器，停止出光。



紧急情况解除后，旋转急停开关即可使其复位。

7 插入钥匙

将钥匙插入钥匙接口。



② 钥匙



钥匙既可用作权限控制钥匙，也可用作远程互锁连接器。

■ 权限控制钥匙

拔掉钥匙可禁用机器的激光加工及相关功能。

■ 远程互锁连接器


使用方法可扫描二维码或访问链接了解。



s.xtool.cn/wiki/accessory/key

8 开机

在主机背面板，按下电源开关，开启设备。

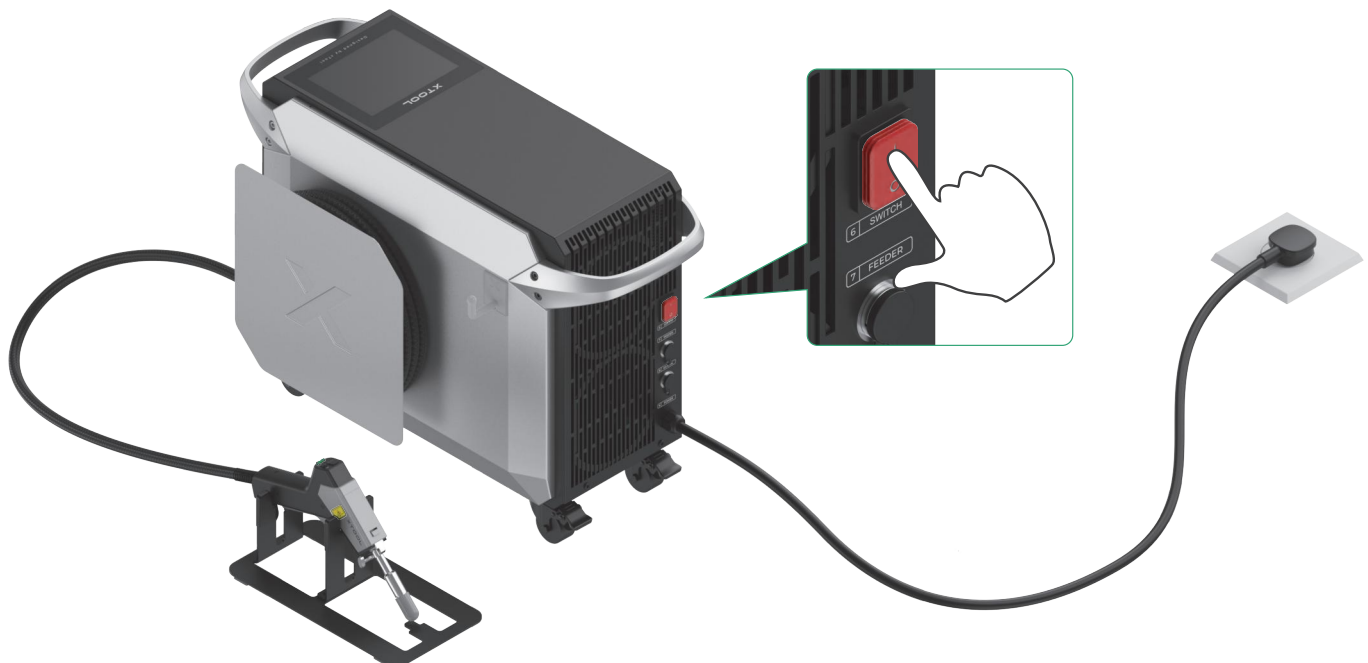

9 解锁设备

(1) 设备首次开机时, 触控屏上会显示用于一个观看安全培训视频的二维码。请扫描该二维码或者直接访问 s.xtool.com/doc/hj/si, 观看安全培训视频。

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.



1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password

(2) 完成视频观看后, 将设备触控屏上显示的 SN 码输入网页弹窗中, 生成设备的解锁密码。

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.



1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password



Safety training completed

You have fully watched the device tutorial and can now enter the device's SN to obtain the password.

Please enter the device SN

The device SN is displayed on the Metal Welder interface. Please enter them below and click [\(Generate Password\)](#)

Cancel Generate Password

(3) 在焊接主机的触控屏上, 点击“输入解锁密码”, 输入获取到的解锁密码, 即可解锁设备。

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.



1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password

Please enter an 8-digit password

1230

456

789

Back Confirm



若后续有其他人员使用本设备, 请确保他们在完整观看安全培训视频后才开始使用设备。如需再次打开视频观看页, 请扫描二维码或访问链接。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w/safety-training


10 校准焊枪焦距

(1) 在触摸屏主页, 点击“系统设置”, 检查“焊枪参考刻度”是否与焊枪实际刻度一致。若一致, 则无需校准; 若不一致, 请执行步骤 (2)。

	Machine information	Machine settings
Standard mode	Device name	xTool MetalFab Laser Welder 1200W
Advanced mode	Machine serial number	MHJK001240241225H123456
	Laser module serial number	LX2BDJB02972
	Machine firmware version	V40.70.001.2425.01
Technique library	Screen firmware version	40.70.001.2540.01.B01
Machine status	Laser control firmware version	40.70.001.2622.01.B01
	Welding head firmware version	40.70.001.2722.01.B06
	Wire feeder firmware version	40.211.001.5022.01.B07
	Focus scale reference	-1

确保刻度一致

(2) 拧松螺丝, 推拉刻度管调节刻度, 使其与触控屏上显示的参考刻度一致。

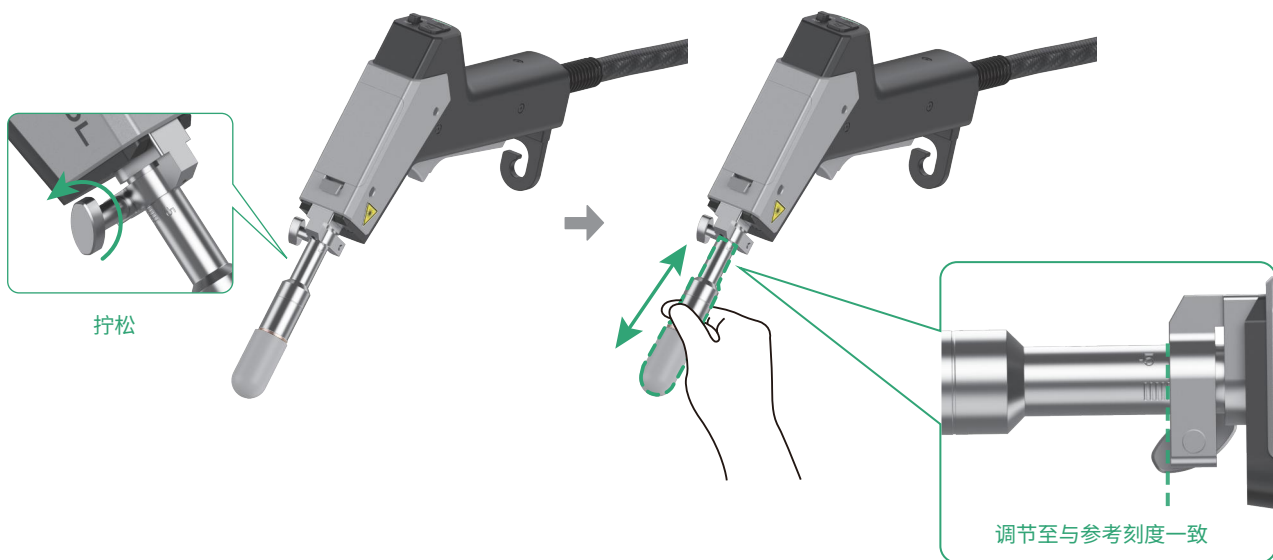

连接送丝机



送丝机仅在激光焊接时需要，焊道清洗和激光切割无需使用。

1 安放送丝机



⑫ 送丝机

将送丝机放置于焊接主机左侧，并确保其控制按钮与主机触控屏位于同侧。






2 连接焊接主机




将送丝机连接线一端连接至送丝机的 FEEDER 接口,另一端连接至焊接主机的 FEEDER 接口。



送丝机连接线两端的接口相同,插线时无需区分送丝机端与主机端。

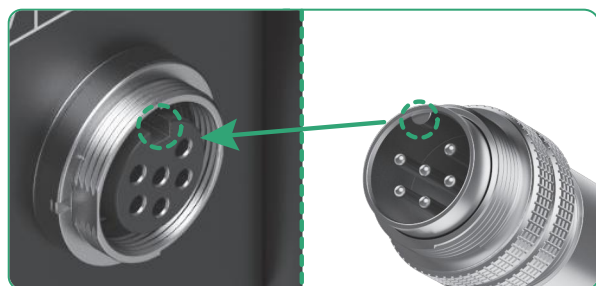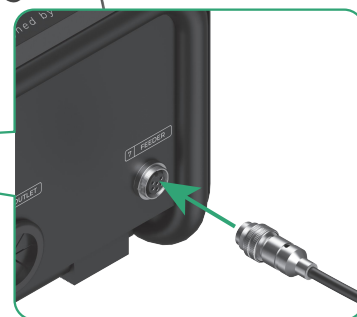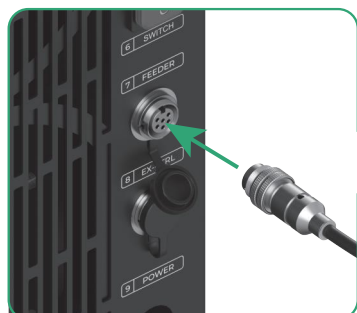

将插头内壁的凸起对准接口的凹槽

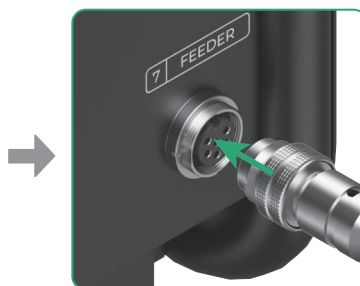


3 安装送丝轮




如何确定送丝轮规格

每个送丝轮有两个送丝轨道, 每个轨道的规格标注于与其不相邻的横截面上。例如, 下图中送丝轮上的 1.0V 表示内侧的轨道可以传送 1mm 的焊丝。


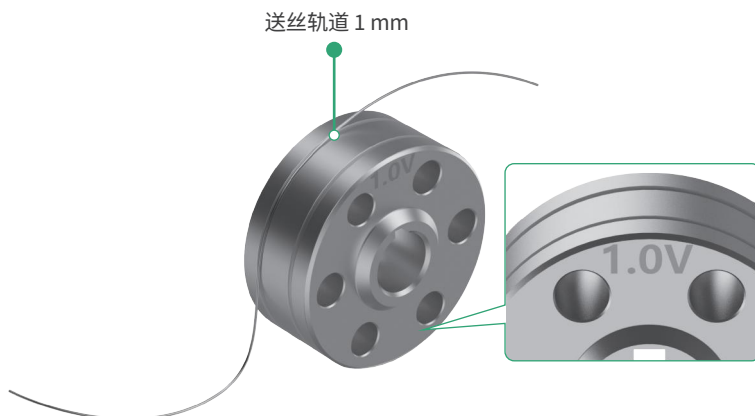


请根据需要使用的焊丝直径, 选择规格合适的送丝轮。本指南以使用 1 mm 焊丝为例。

(1) 打开压力杆。

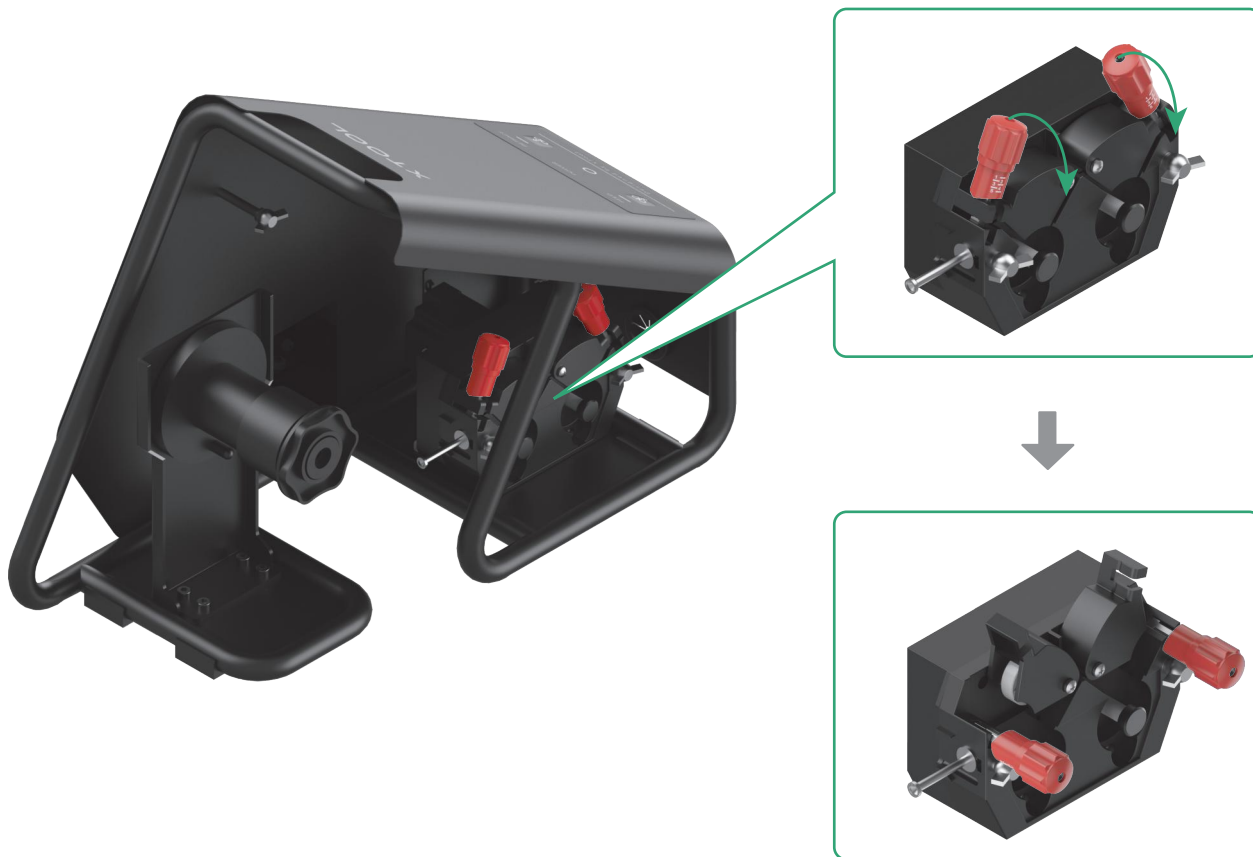

(2) 装入送丝轮。

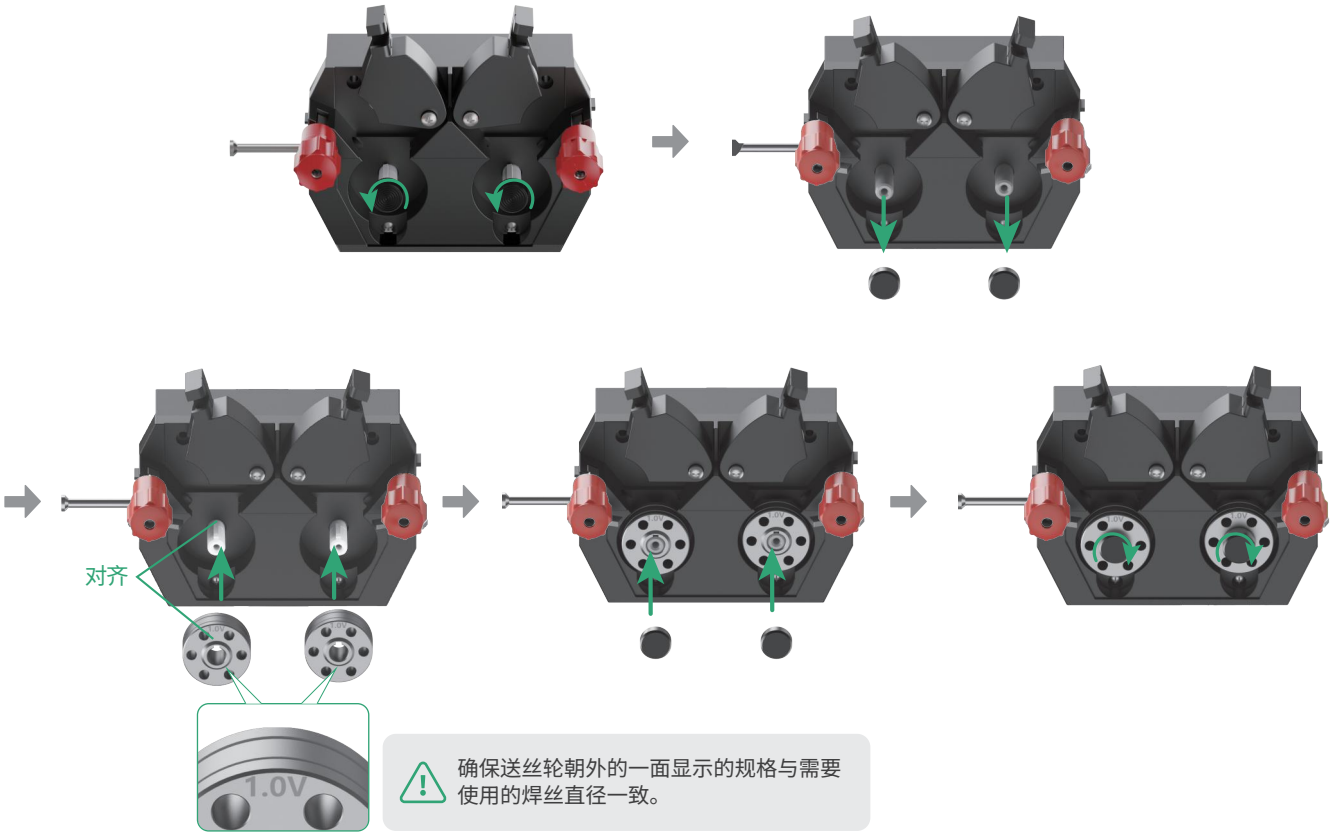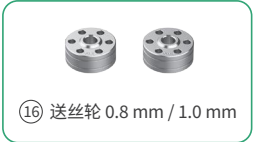

本产品随附的另外一对送丝轮可储放于送丝机内，以便更换。




4 安装送丝管


(1) 收起右侧压力杆，拧松其下方的螺丝。



(2) 将送丝管不带卡扣的一端插入送丝机，直到送丝嘴从送丝轮右上方露出。

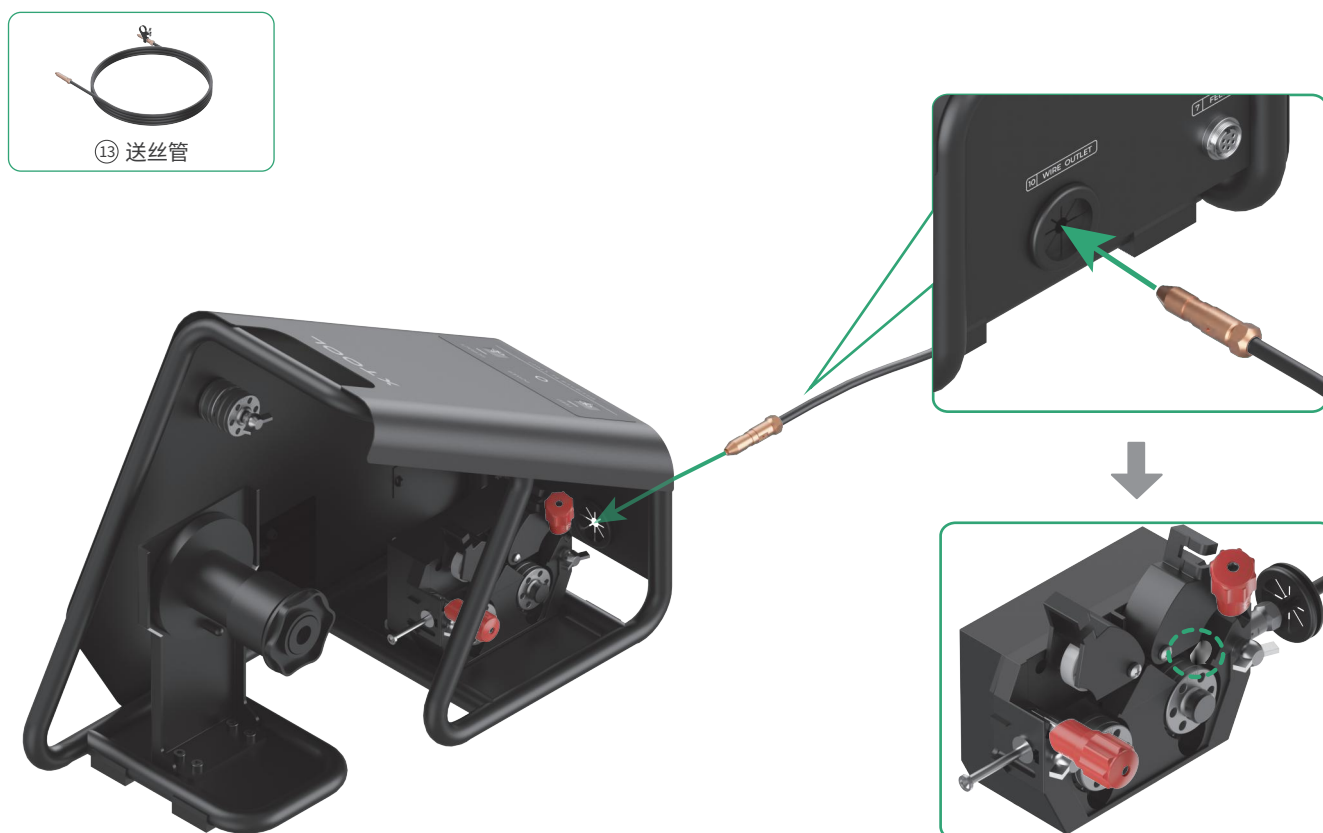

(3) 拧紧螺丝固定送丝嘴。

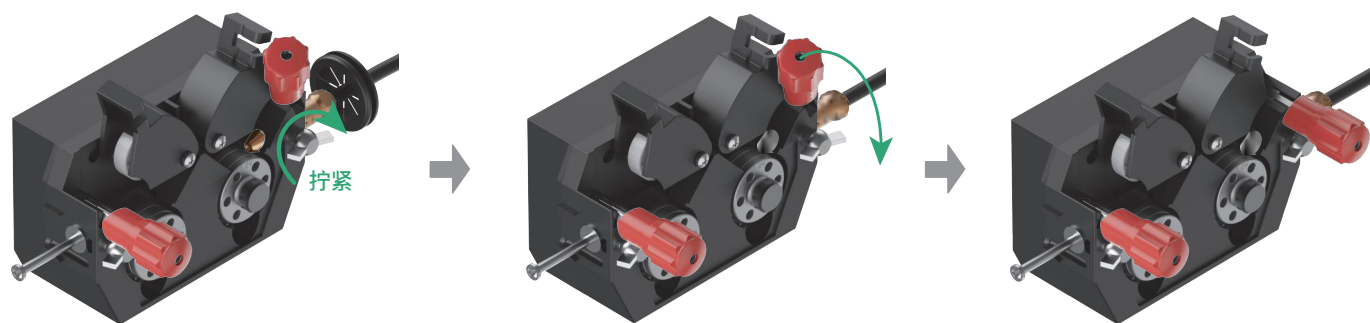

5 安装焊丝

选择焊丝

参考下表, 根据焊接工件的材质选择对应的焊丝。


工件材质	推荐焊丝
不锈钢	不锈钢焊丝
碳钢	实心铁丝
镀锌钢	实心铁丝
黄铜	锡黄铜丝
铝	铝丝

本产品随附一卷 1 mm 不锈钢焊丝, 请根据实际需要进行使用。


(1) 旋开焊丝转盘的盖子, 取出盖子和套筒。






(2) 将焊丝卷装入转盘。

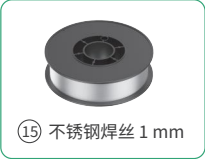

⚠ 装入焊丝卷时，焊丝末端应保持固定。暂勿松开焊丝，以防焊丝散开。

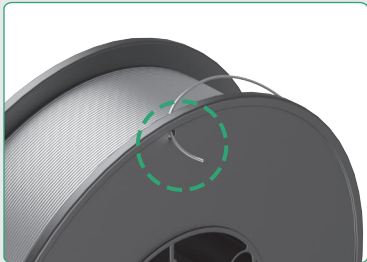


■ 确保焊丝卷的装入方向正确。焊丝松开后应当能够从转盘底部穿入送丝电机。送丝时，焊丝卷按逆时针方向旋转。

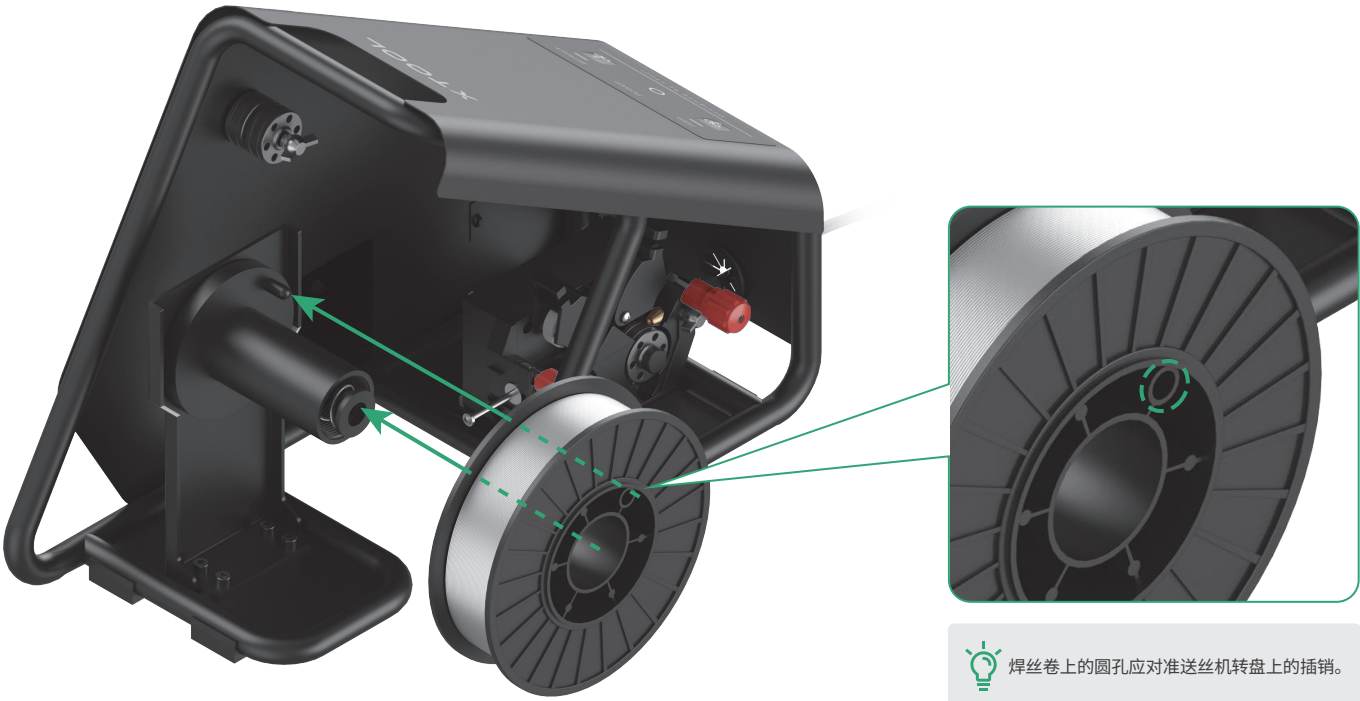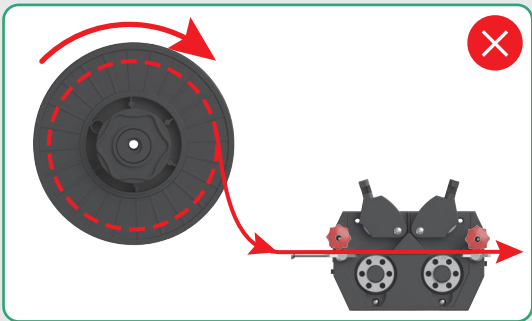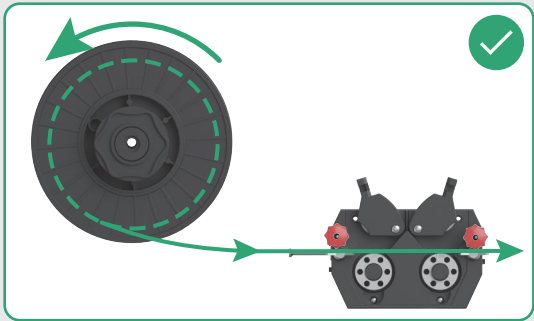

(3) 装回套筒和盖子。



若使用大尺寸丝盘,则无需将套筒装回。
请妥善保管套筒,以便后续使用。

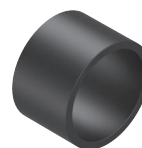


(套筒)


(4) 取出焊丝, 剪掉末端的弯折部分, 然后把焊丝穿入送丝电机中。




钳子 (自备)

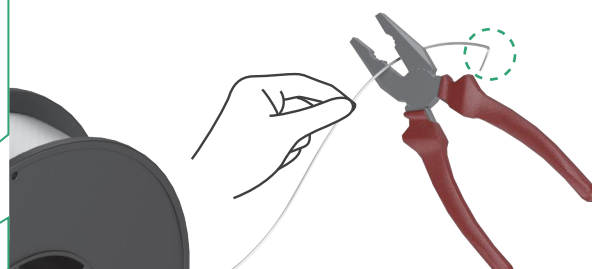


拉紧左侧焊丝, 防止焊丝散开。

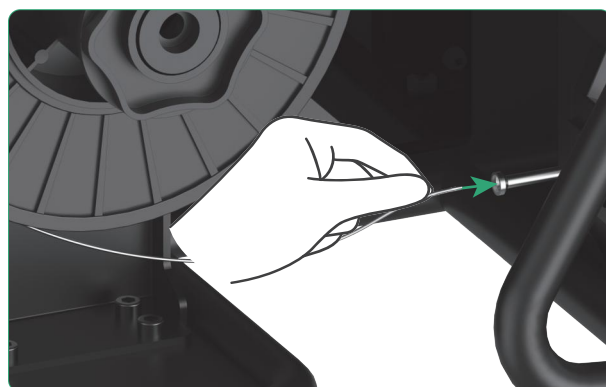

将焊丝穿过图示三个孔位,使其进入送丝管中。

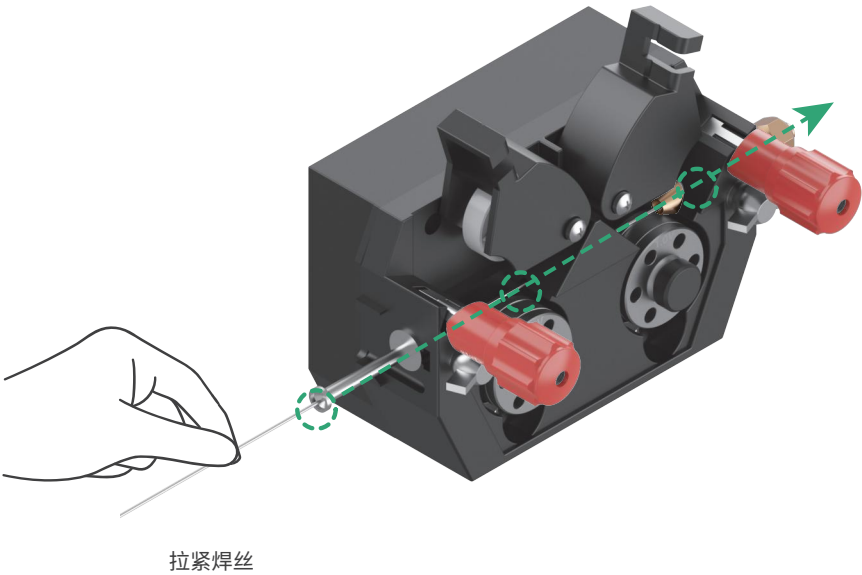


💡 焊丝经过送丝轮上方时,可用手指轻微按压焊丝,以使焊丝顺利穿入下一位置。

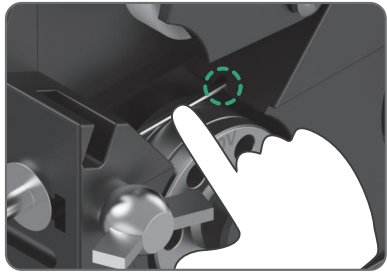

(5) 合上压轮, 关闭压力杆。



- 拉紧焊丝,一直到合上压轮,才能放开焊丝。
- 合上压轮前,请先检查焊丝是否位于送丝轮的送丝轨道内。若焊丝偏离轨道,请手动将其拨正。

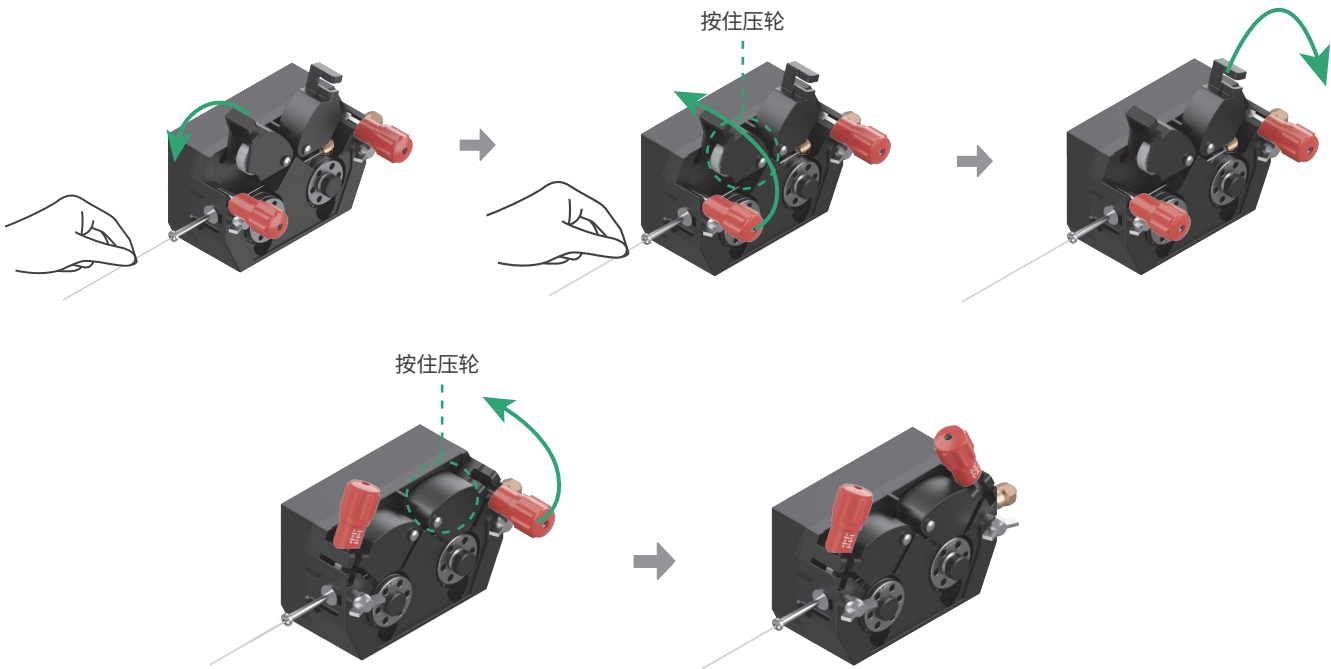

(6) 旋转送丝电机左右杆旋钮, 调节送丝压力。




不同焊丝直径对应的刻度值请参考下表, 可根据实际情况进一步微调。

焊丝直径 (mm)	左杆刻度	右杆刻度
0.8	2.5	2
1	2.5	2
1.2	2	1.5
1.6	2.5	2

(7) 检查焊丝转盘的转轴压力。

- 在任何外力作用下, 若焊丝卷发生自转, 说明转轴压力过小。请使用 8mm L 型扳手顺时针拧紧转轴。
- 尝试用手逆时针转动焊丝卷, 若焊丝卷难以转动, 说明转轴压力过大。请使用 8mm L 型扳手逆时针拧松转轴。

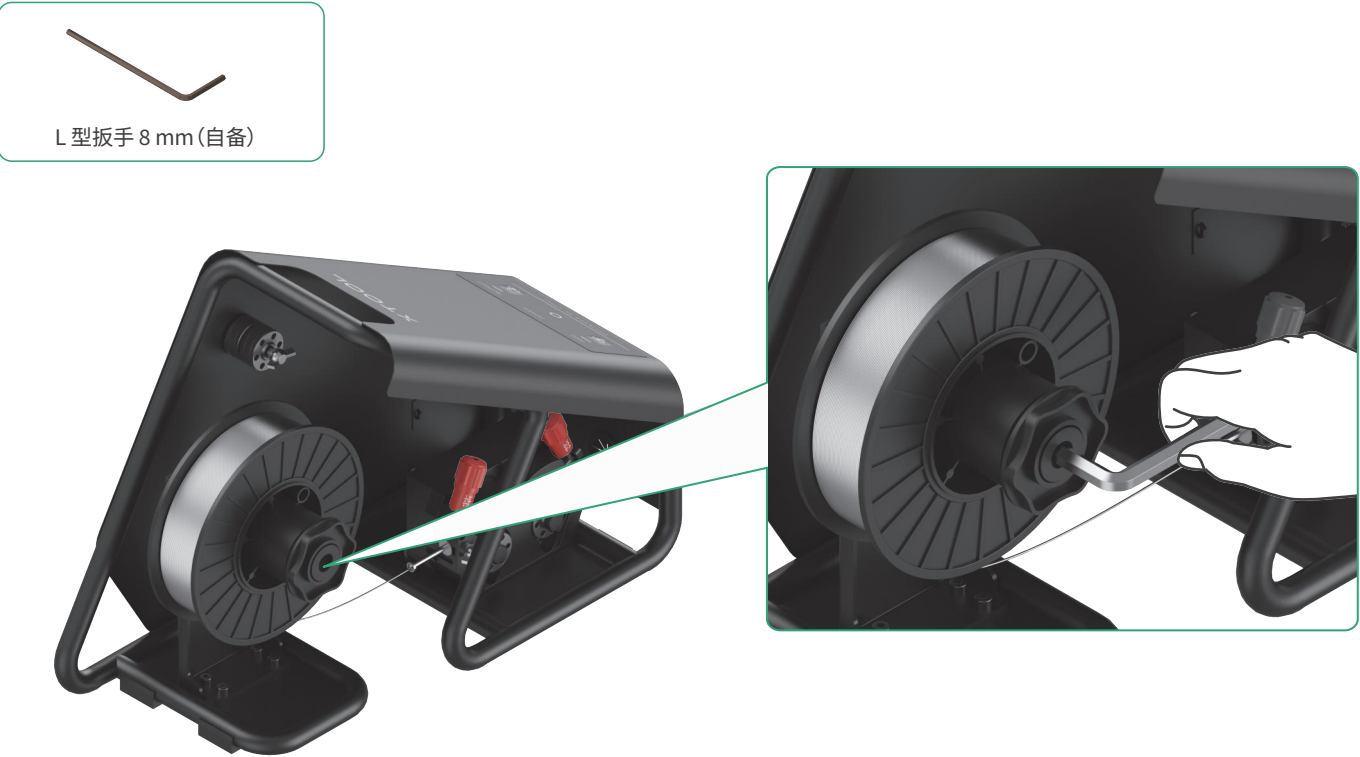

6 电动送丝



送丝机由焊接主机进行供电。为正常使用电动送丝功能，请确保焊接主机已开机，且与送丝机保持连接。

(1) 根据下表，确认送丝嘴的规格是否符合送丝要求。


送丝嘴	支持的焊丝直径
0,8 / 1,0 	0.8mm/1.0mm
1,2 / 1,6 	1.2mm/1.6mm



送丝管带卡扣的一端默认安装规格为 0.8 / 1.0 的送丝嘴，可用于传送 0.8 mm 或者 1.0 mm 的焊丝。如果使用直径为 1.2 mm 或 1.6 mm 的焊丝，请更换为附赠的大孔径送丝嘴，更换方法请查看“保养与维护”章节。



(2) 确保送丝管处于舒展状态，然后按住送丝机上的进丝按钮，进行电动送丝。当焊丝从送丝管末端伸出时，松开按钮，完成送丝。

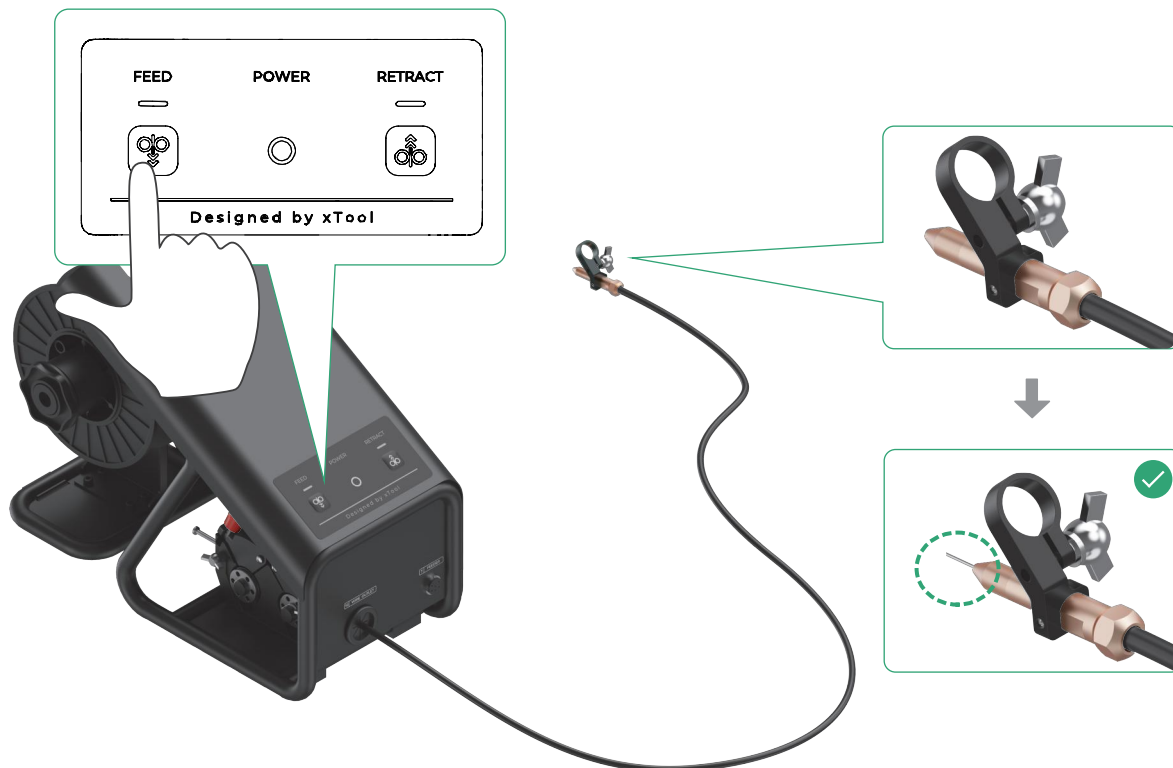


- 送丝时，注意观察送丝机内部。若焊丝卷轴朝逆时针方向匀速转动出丝，说明送丝正常。
- 铝焊丝不可长期存放于送丝管内。若你使用的是铝焊丝，请在加工结束后将其退回并固定至焊丝卷中。

7 安装送丝管至焊枪


 安装送丝管前，请在触控屏上确认激光使能处于关闭状态，防止设备误出光

(1) 拿起焊枪，摘掉防尘帽。

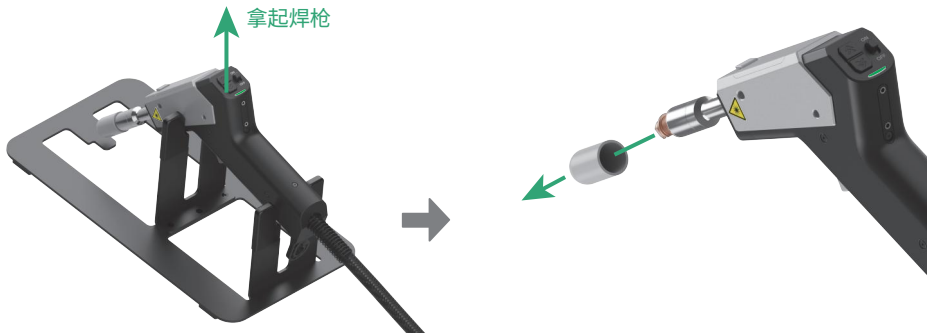


 妥善保管取下的防尘帽。不使用焊枪时，请将防尘帽套回，以免灰尘落入焊枪内部损坏焊枪。


(2) 拧松送丝管的卡扣。

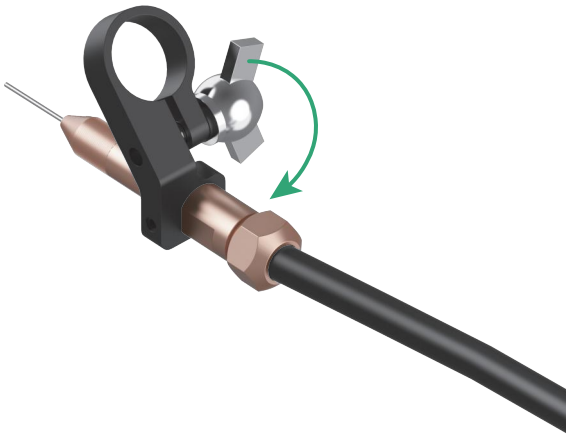


(3) 将送丝管卡扣套在焊枪上，卡扣的位置调节至标线附近(可根据实际情况进一步微调)。

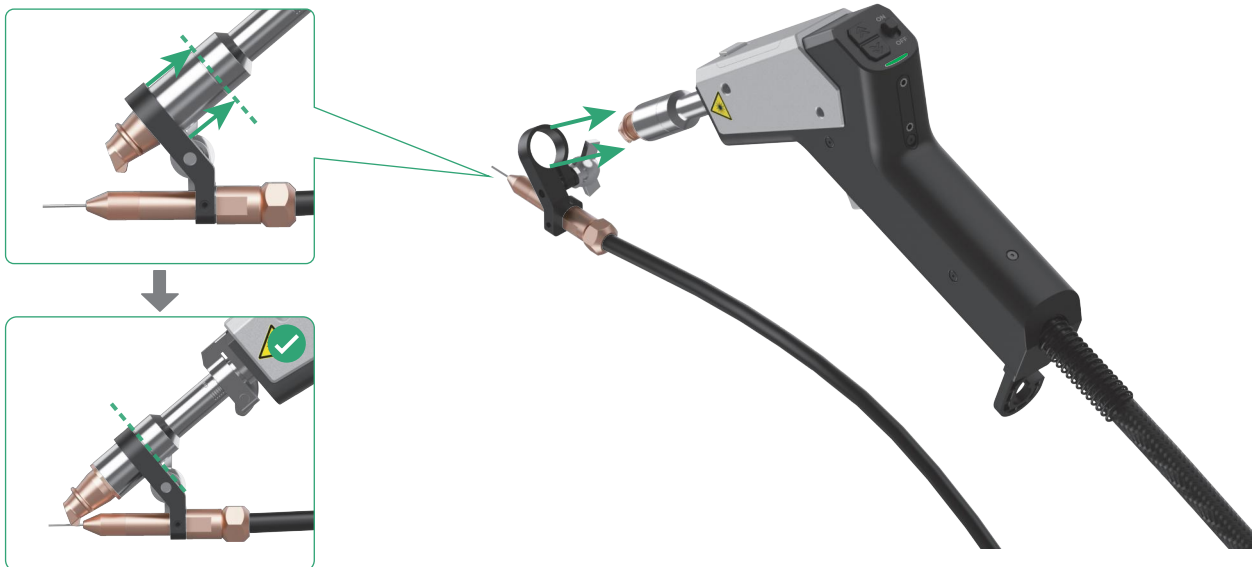

(4)确保送丝嘴位置居中，且焊丝从焊枪喷嘴末端的凹槽中间伸出，然后拧紧卡扣。

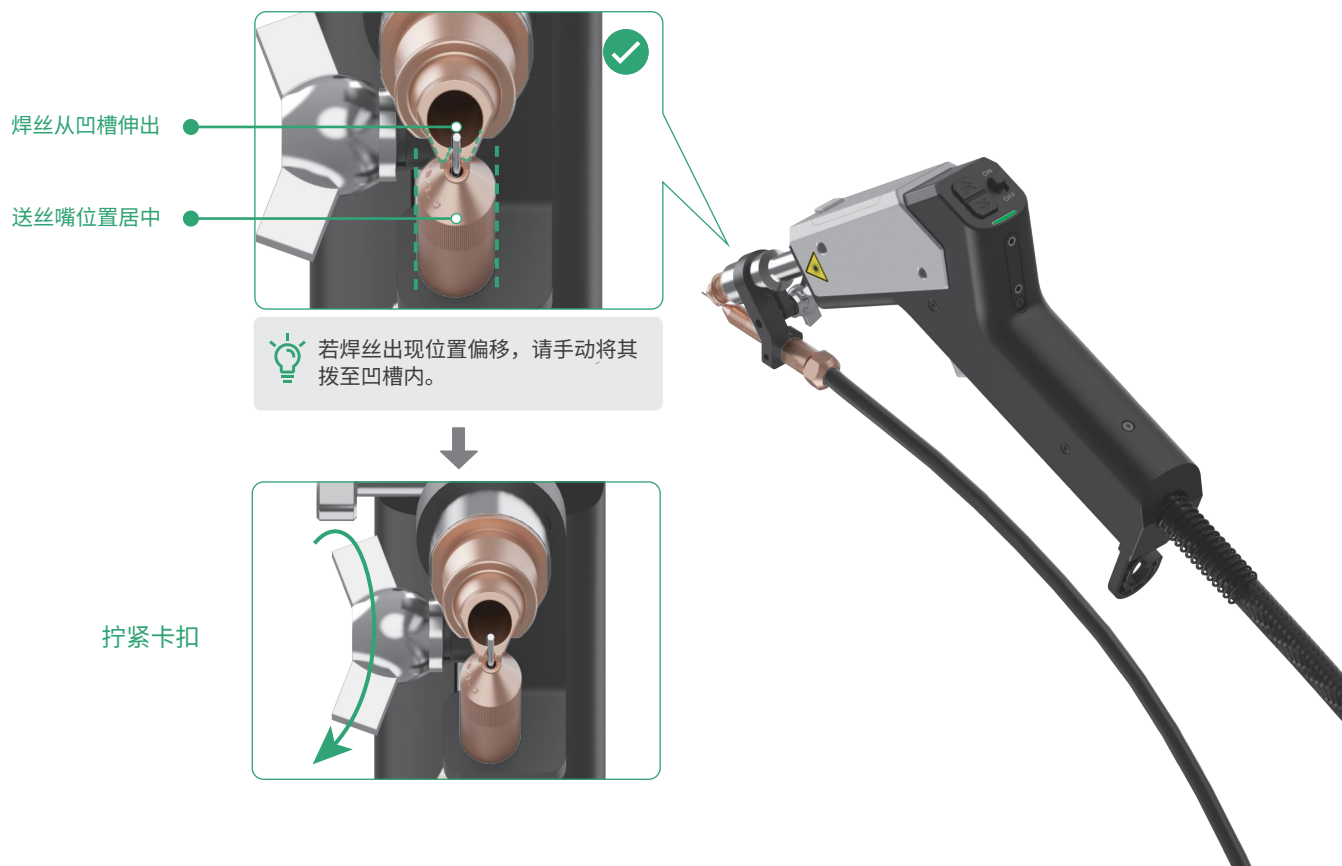

(5)将送丝管固定于焊枪线夹中，然后把焊枪放回焊枪支架。

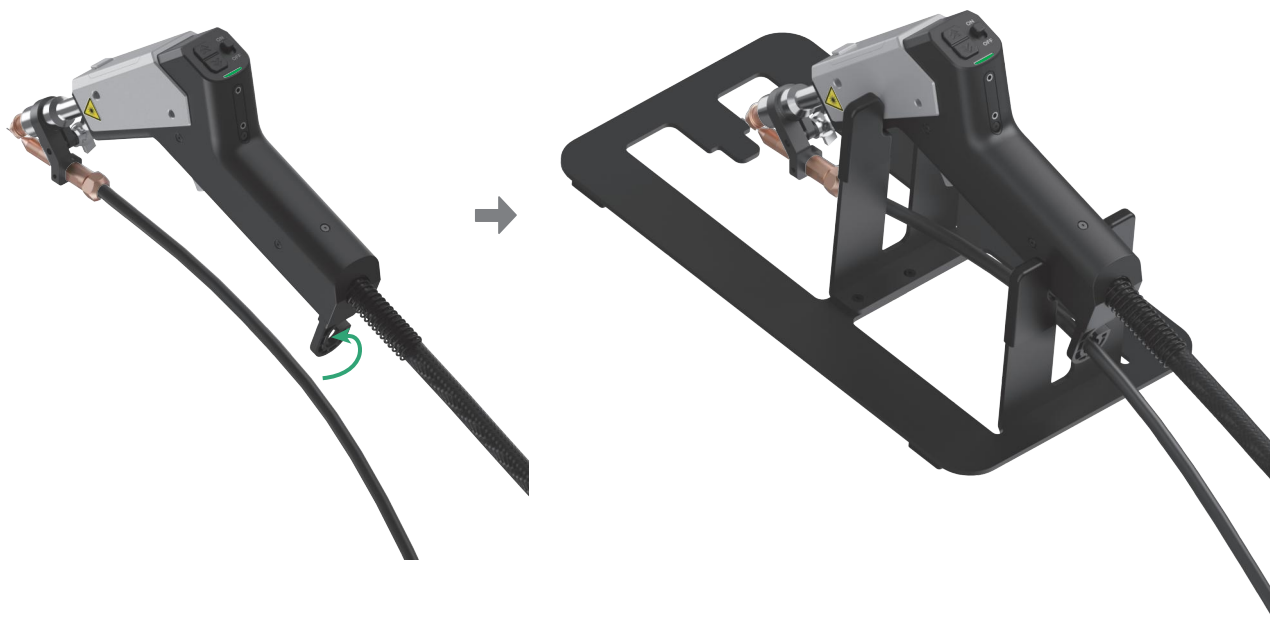

关于送丝机的更多使用说明，请扫描二维码或访问链接查看。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w

使用 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W



请先按照《安全说明》的指导,穿戴好个人防护用品,做好安全防护措施,再开始操作。必要的个人防护用品包括:激光护目镜、焊工面罩、防尘口罩、耐激光和耐热的手套、服装和围裙。



安全须知

每次开机时(首次解锁设备除外),触控屏上会显示开机安全须知。请仔细阅读并熟悉所有安全须知,然后点击“确认已阅读安全须知并知悉”按钮,进入设备操作界面。

Safety instructions

- Only personnel professionally trained in welding and laser safety are authorized to operate this device within laser-controlled areas.
- Before laser activation, ensure wearing compliant protective eyewear, masks, and clothing.
- Do not clamp the safety circuit frame to any part of the welding gun or wire feeder.
- Do not touch workpieces or parts immediately after welding to avoid burns.
- Gas cylinders must be kept away from heat sources and avoid exposure to laser beams or direct sunlight.
- The welding area must be well ventilated, or equipped with exhaust and purification systems.
- Flammable materials, explosives, or volatile solvents must not be placed within 10 meters of the equipment.
- Ensure the device is properly grounded before turning it on. Never omit the ground connection, as this may pose safety risks including electric shock, fire, or equipment damage.

Confirm having read and understood the safety instructions

操作界面

xTOOL

Standard mode

Advanced mode

Technique library

Machine status

System settings

Wire feeder

Safety interlock loop

WeldCleanCutMaxClean

Material type

Stainless steelCarbon steelGalvanized steelAluminiumBrass

Material thickness

0.5mm1mm2mm3mm4mm5mm

Wire diameter

0.8mm1mm1.2mm1.6mm

Switch to advanced mode with current settings>

Enable wire feeding

Enable lasering

■ 精简模式:

在此模式下,你可以选择焊接、焊道清洗、切割三个加工模式,设置设备工作的基本参数,快速开始加工。

■ 高级模式:

在此模式下,你可以选择更多焊接模式,设置设备工作的更多参数,并将参数设置保存至工艺库中。

■ 工艺库:

你可以找到各个加工模式、各种加工场景下保存的参数,将这些参数快速应用于加工中。



关于触控屏和加工参数的更多介绍,请扫描二维码或访问链接查看。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w

激光焊接(以精简模式为例)



1 供应保护气, 调节气流量。





- 确保气瓶（或制气装置）上安装有气体流量计，以便控制焊接的气流量。
- 不同气瓶的开阀方式可能有所不同。图片仅供示意。



- 调节气流量时，确保激光使能处于关闭状态，防止设备误出光。

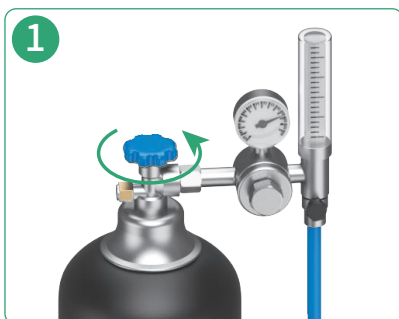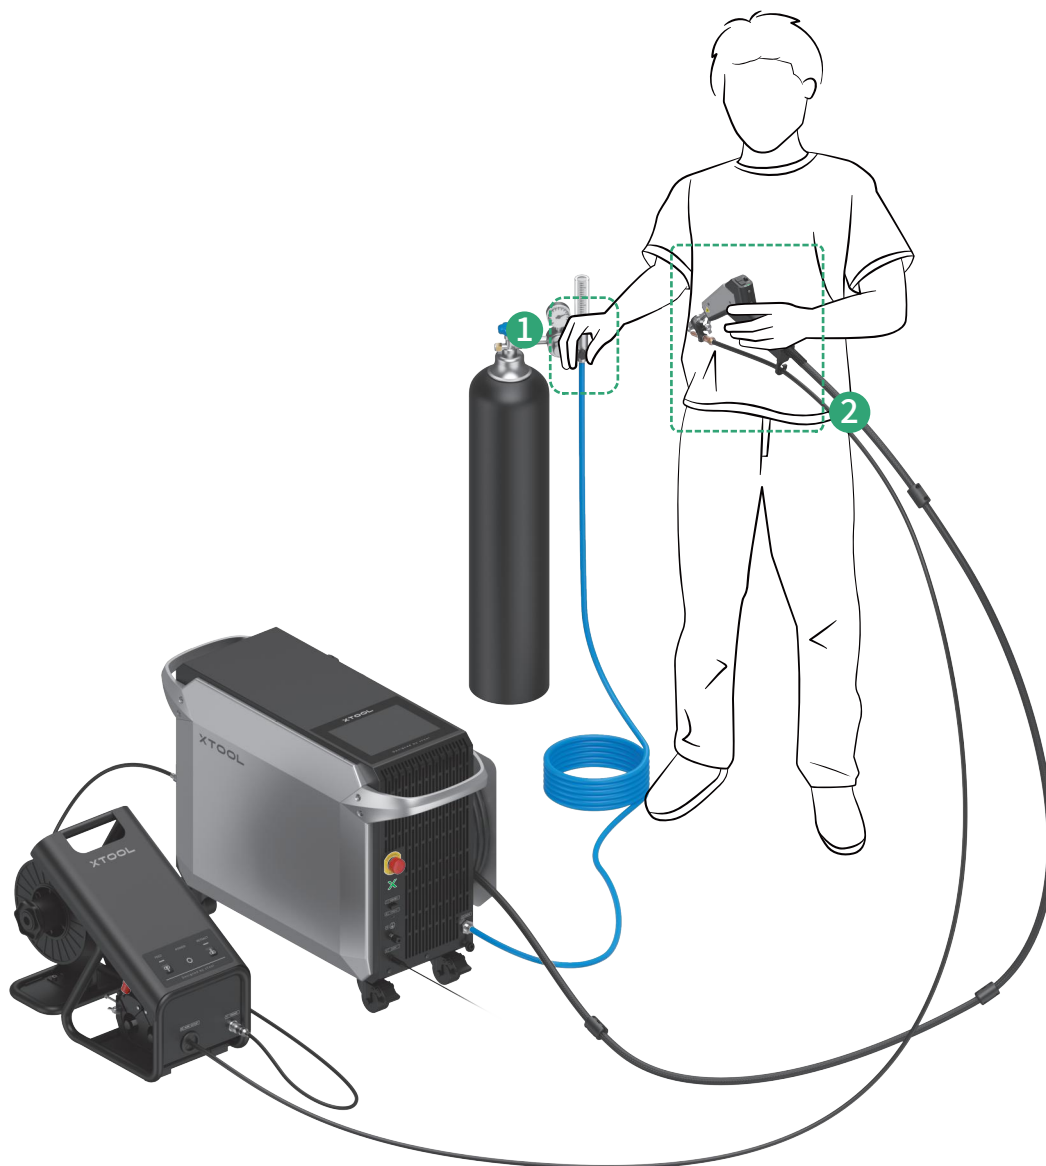


打开气瓶。

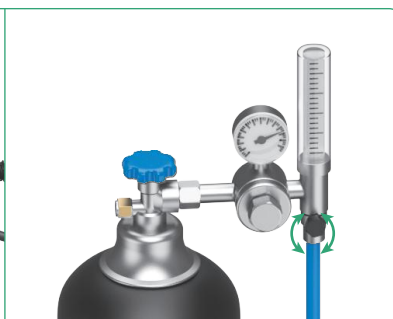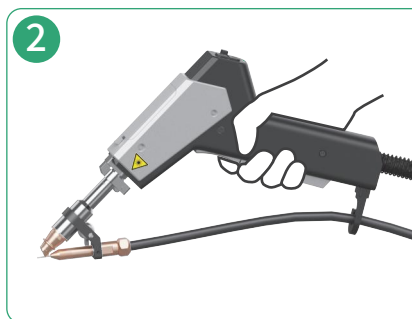


按住握持检测按键和扳机，导通气路。同时，调节气流量至 15 L/min ~ 30 L/min。

2 将焊接工件平稳放置在金属底座或其他支撑物上。

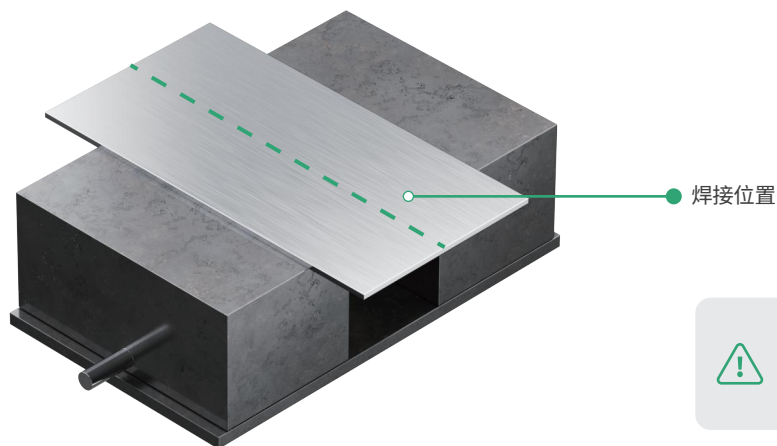


确保焊接部位悬空, 不要接触到支撑物。否则, 焊接后高温熔化的材料会与支撑物发生粘连。


3 将安全回路夹夹在工件上或者与工件导通的物体上, 比如金属底座、金属桌面等。

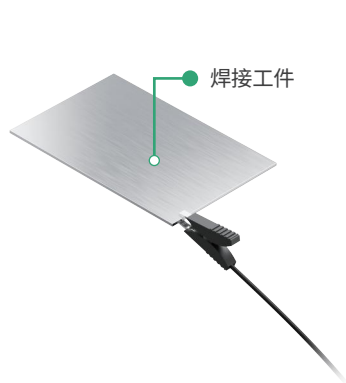


or

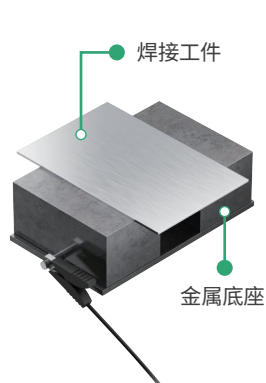

or

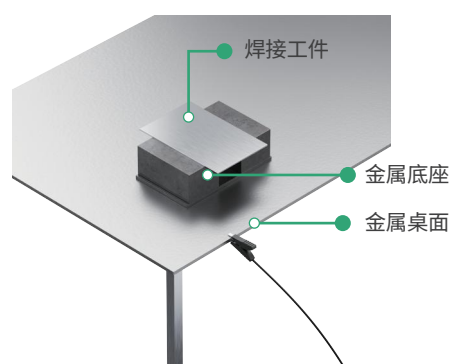


严禁将安全回路夹夹在焊枪刻度管上使用。

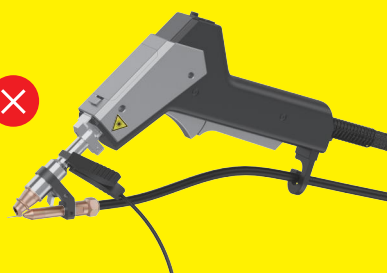

安全回路

焊枪、工件、焊接主机之间存在一个安全回路。只有当焊枪与工件接触时, 这个安全回路才会闭合, 激光器才能够出光。

- 4 使用焊枪上的进退丝按钮调节焊丝长度，使焊丝末端与红色定位光点重合。

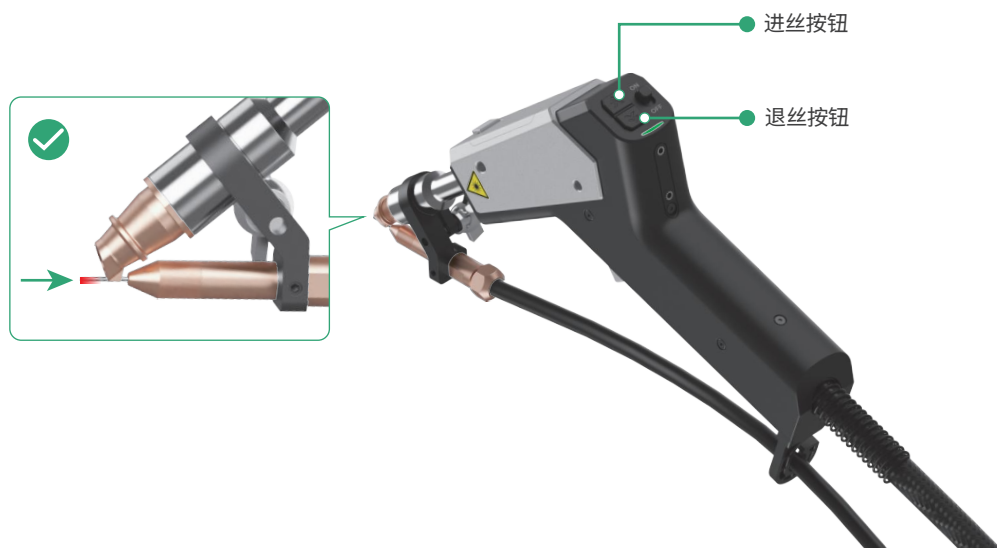

 焊丝伸出后，若红色光点落于焊丝的左侧或右侧，或者光点不可见或形状发散，则需要校正。请查看“保养与维护”章节，完成焊枪红点位置校正后，再进行焊接操作。


- 5 检查送丝使能开关，确保其处于开启状态。若送丝使能开关关闭，请拨动按钮将其开启。




送丝使能开关

- 送丝使能开关开启，焊枪将在加工时自动送丝。
- 送丝使能开关关闭，焊枪在加工时无法自动送丝。焊接过程中，如需暂停送丝，可关闭送丝使能开关。


6 在触控屏上,选择“精简模式”>“焊接”。根据实际情况,选择好材料类型、材料厚度和焊丝直径。

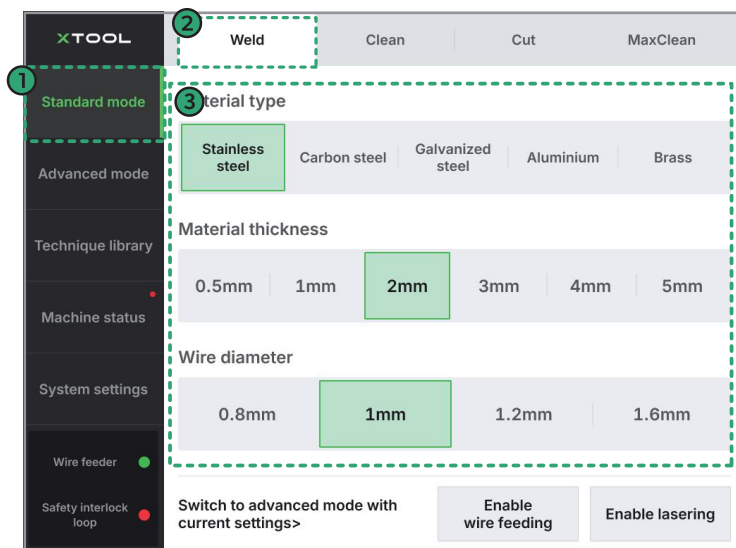


7 在触控屏上,点击“送丝使能”,允许设备送丝;点击“激光使能”,允许焊枪发射激光。

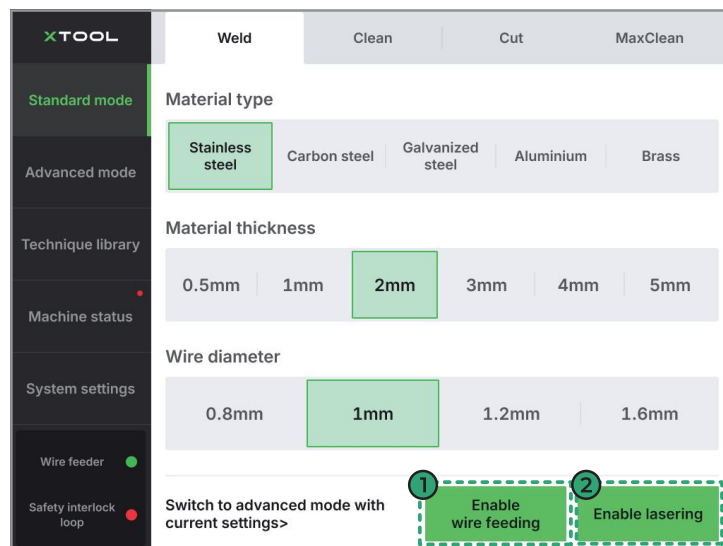

8 对齐焊接工件。

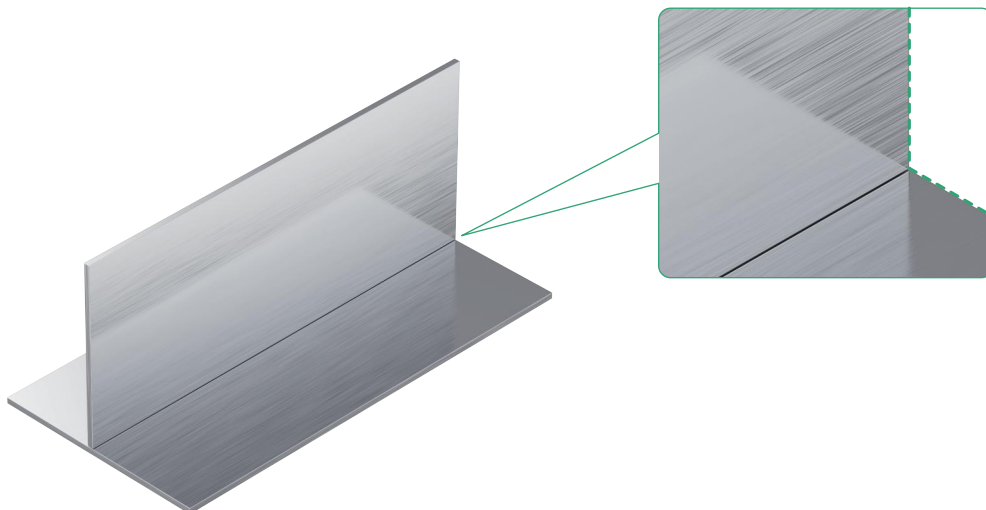

9 将焊枪喷嘴对准焊接起点，按住握持检测按钮和扳机开始焊接。确保焊枪移动方向与焊接缝隙平行。

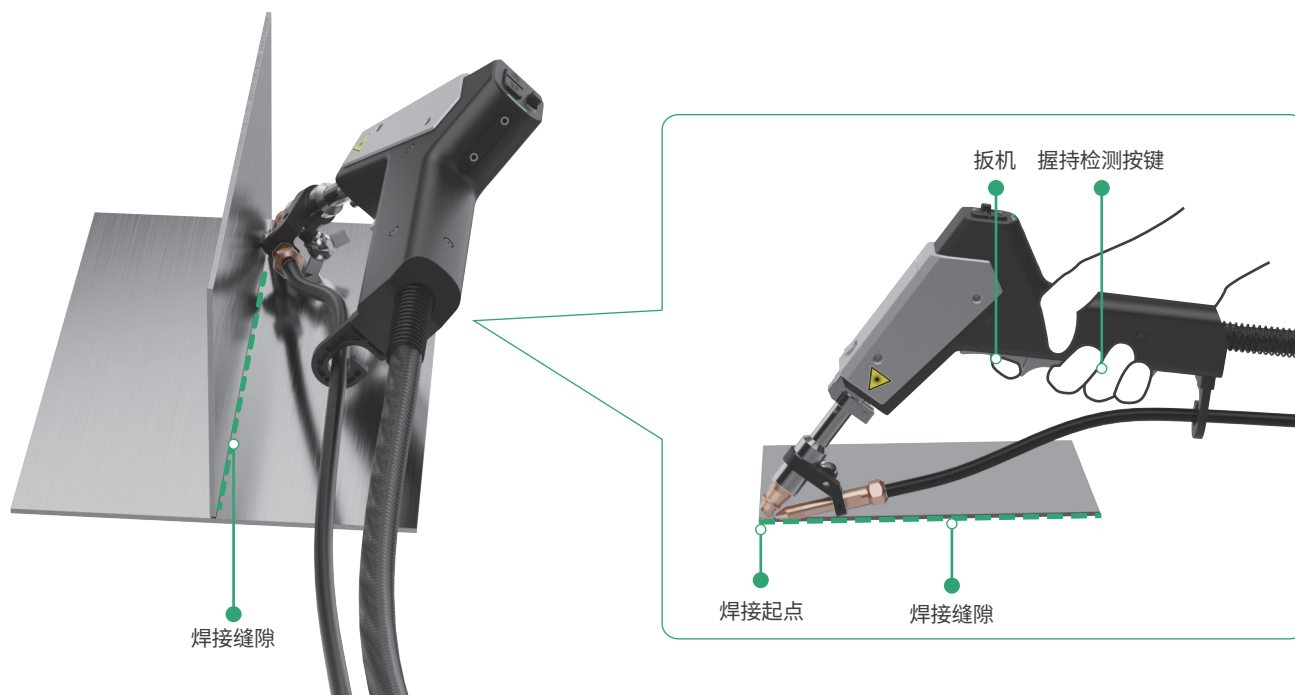

- 确保焊枪头部与焊接部位互相接触，以使安全回路闭合，满足出光条件。
- 随着焊枪自动向前送丝，焊接点会产生一个反作用力，推动焊枪向后移动。因此，焊接时只需拿稳焊枪，控制焊接方向即可。请勿向下压焊枪，以免出现粘丝或堵丝的情况。
- 焊接时，激光反射区域内请勿站人，请勿从反射区域观察加工情况，请勿将手放置在反射区域内。



- 焊接结束后，焊接工件和焊枪零件（包括喷嘴、刻度管等）短时间内将保持较高温度。切勿在未采取防护措施的情况下触碰高温区域，以免烫伤。
- 焊接结束后，请在触控屏上关闭“激光使能”，防止设备误出光。



关于 xTool MetalFab 激光焊接机 1200W 的更多加工模式和操作说明，请扫描二维码或访问链接查看。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w

保养与维护



进行配件更换前，请务必断开设备电源。

更换焊枪喷嘴


■ 更换焊接/清洁喷嘴



⑩ 清洁喷嘴（用于手持清洁）



焊接喷嘴与清洁喷嘴的更换方式相同。

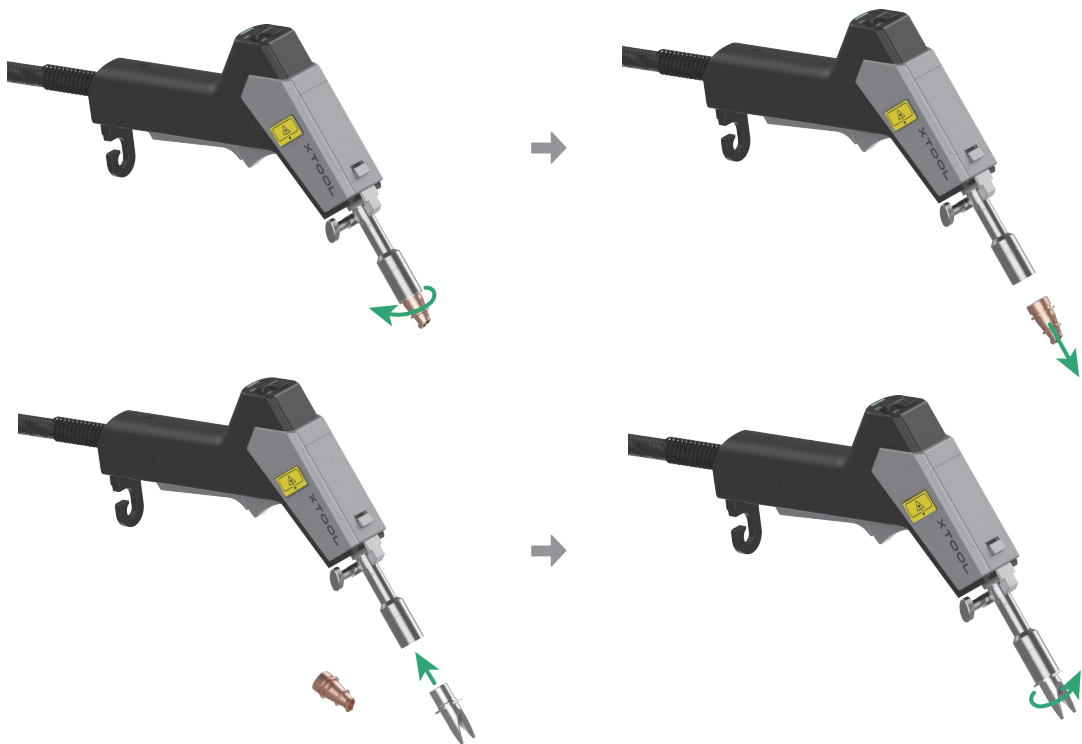


■ 更换切割喷嘴


(1) 在触控屏上，点击“系统设置”，查看并记下“焊枪参考刻度”。

(2) 关闭设备电源。

	Machine information		Machine settings	
Standard mode	Device name	xTool MetalFab Laser Welder 1200W		
Advanced mode	Machine serial number	WWWW456SN123456SN13455		
	Laser module serial number	LX2BDJB02972		
Technique library	Machine firmware version	V40.70.001.2425.01		
Machine status	Screen firmware version	V1		
	Laser control firmware version	V1		
System settings	Welding head firmware version	V1		
	Wire feeder firmware version	V1		
Wire feeder	Focus reference scale	-1		
Safety interlock loop				

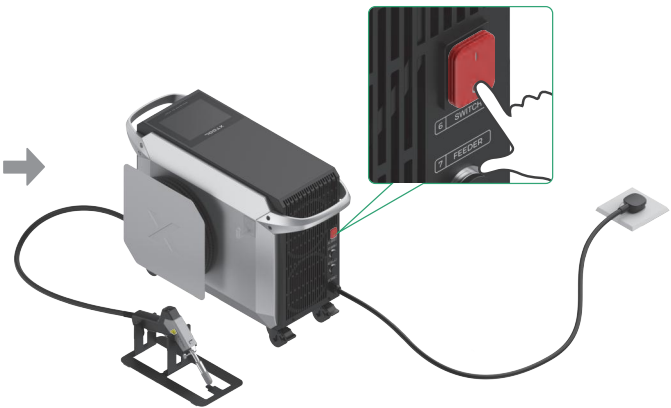

(3) 更换喷嘴。

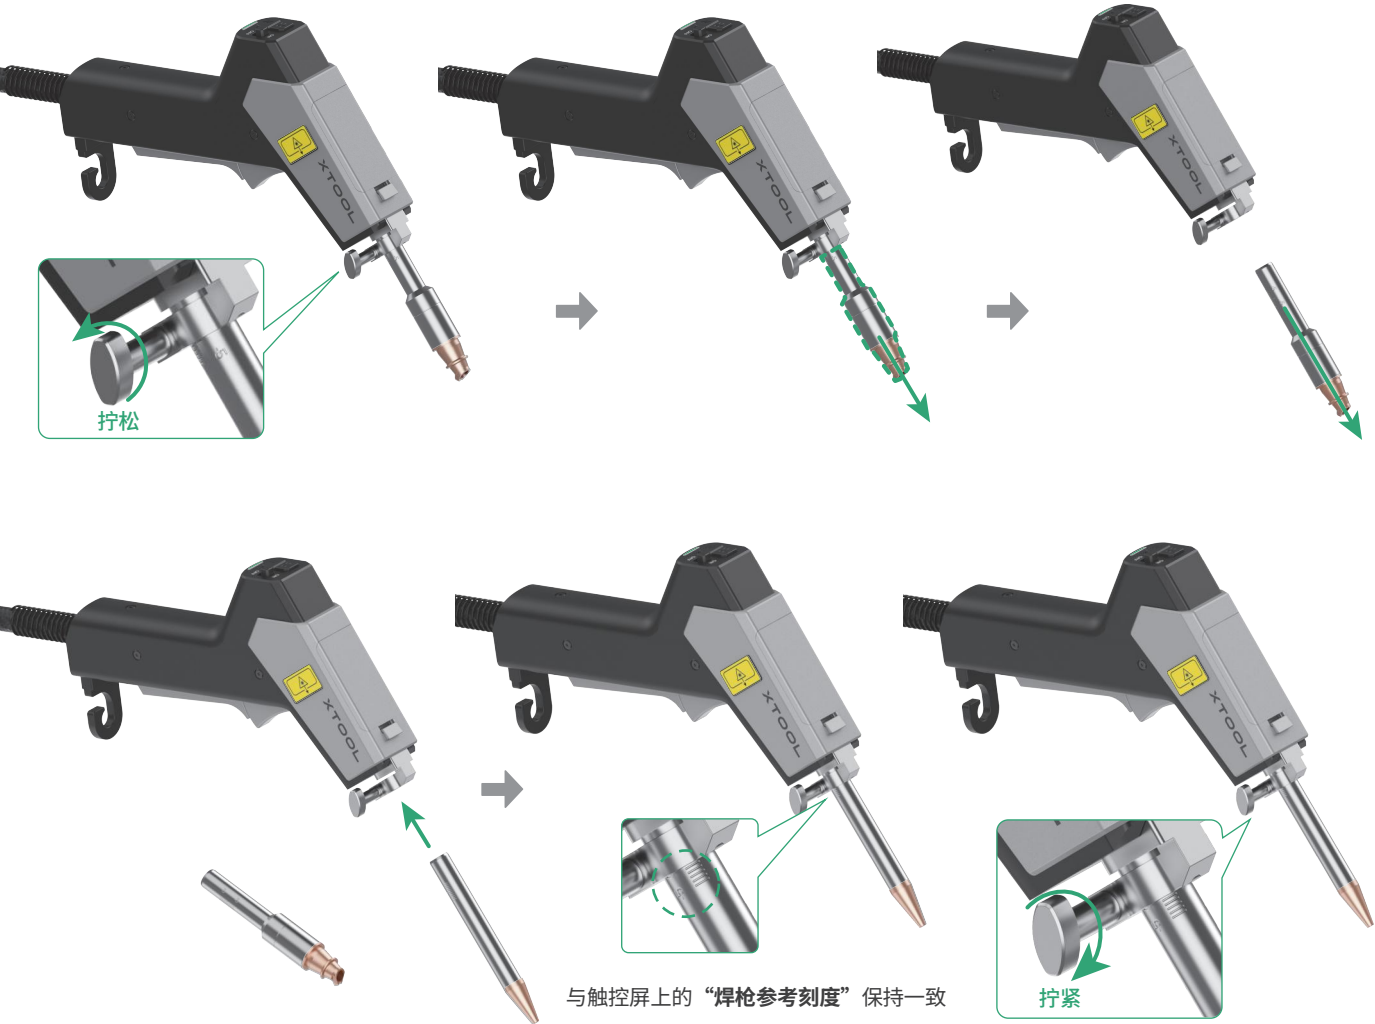


 完成切割喷嘴更换后，请开启设备，检查从喷嘴射出的红色光点是否清晰完整。若红点形状不完整或者光点模糊，请进行焊枪红点位置矫正，以免激光切割时烧坏喷嘴。

更换送丝嘴



 根据焊丝直径，替换送丝管带卡扣一端的送丝嘴。

送丝嘴	支持的焊丝直径
0.8/1.0 	0.8 mm / 1.0 mm
1.2/1.6 	1.2 mm / 1.6 mm

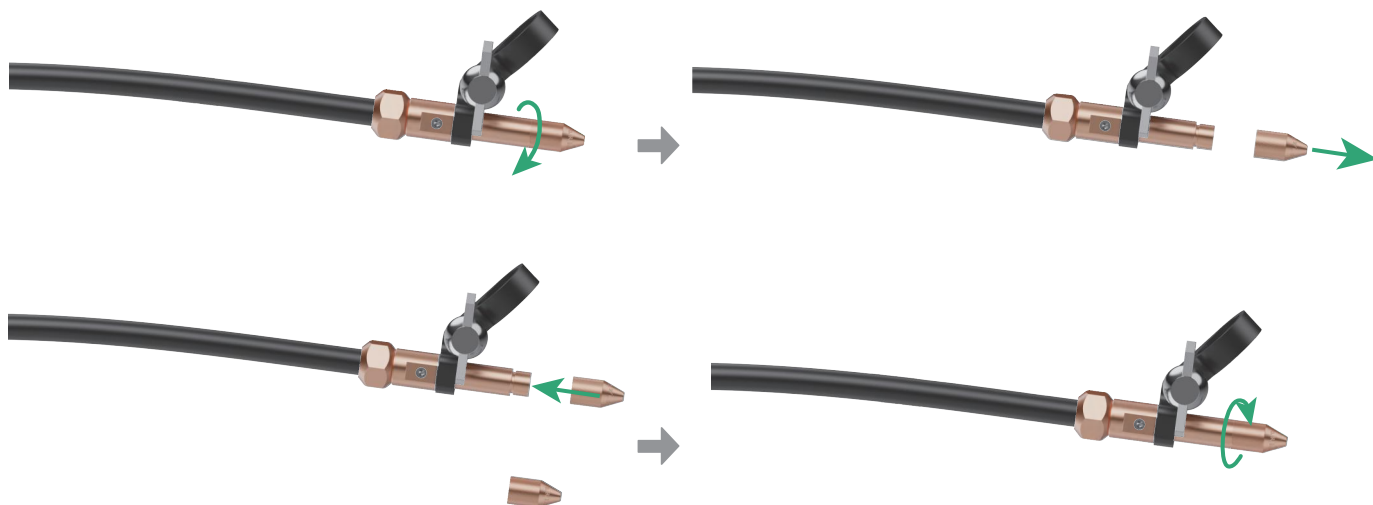


清洁或更换焊枪内的保护镜

若激光功率衰减, 出现焊接火花变弱等情况, 则可能是焊枪内的保护镜脏污或损坏, 请检查保护镜的情况, 确定是否对其进行清洁或更换。





请在无尘或相对洁净的环境清洁或更换保护镜。操作前, 先使用无尘纸或无尘布将焊枪擦拭干净, 并洗净双手或佩戴无尘手套(无附赠)。

(1) 取下焊枪顶部的盖子



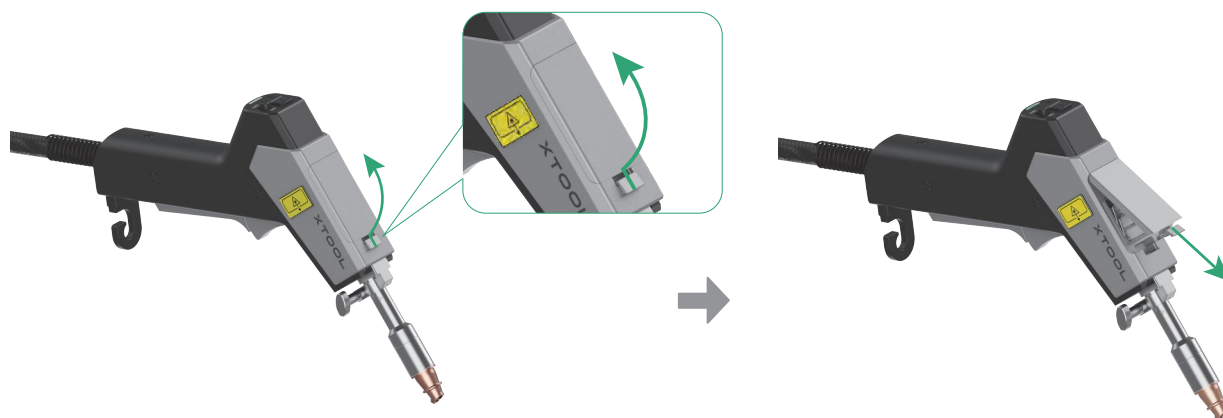


 (2) 取出保护镜 1。

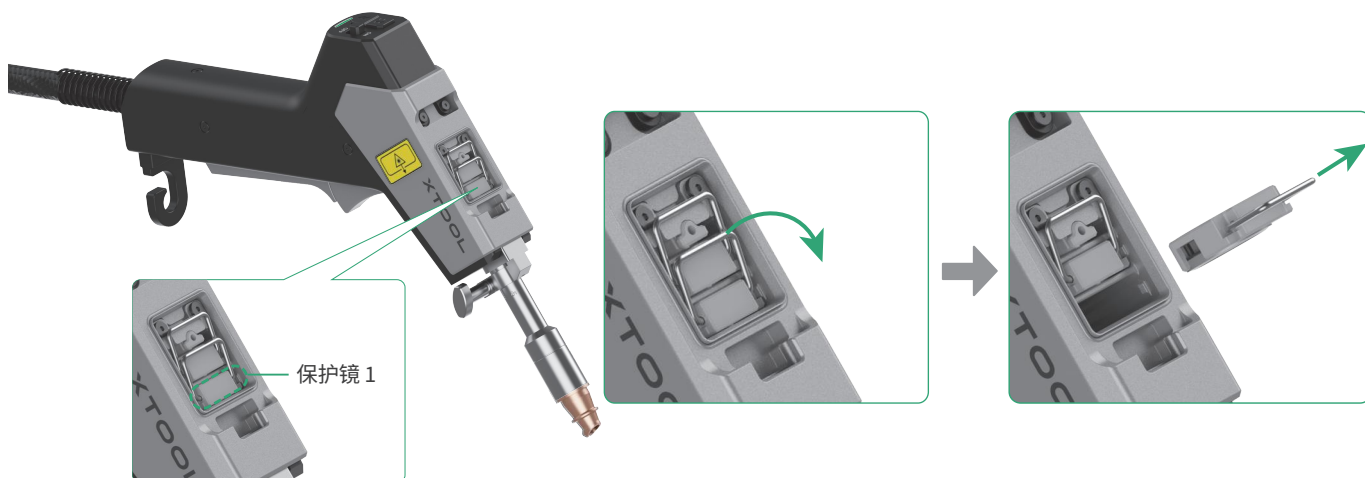



- 若镜片只是出现了脏污, 请使用棉签蘸取酒精将镜片擦拭干净, 然后装回焊枪。

   



撕掉另一面的保护膜

完成镜片更换后, 将保护镜装回焊枪。

焊枪红点位置校正




设备开机后, 焊枪喷嘴会射出一束红色激光, 落在材料表面形成红色光点, 用于指示工作激光的出光位置。

■ 若红点位置不居中, 请依据其偏移方向进行相应校正。


■ 若红点不可见或呈发散状, 可能是因光束偏移幅度过大, 击中喷嘴内壁而无法射出或被反射所致。此时请先尝试左右偏移校正; 如未解决, 请将左右偏移量归零后, 再尝试上下偏移校正。

左右偏移校正


(1) 在主机触控屏上, 点击“系统设置”>“机器设置”>“进入管理员设置”。然后, 输入 8 位固定密码: 88888888。

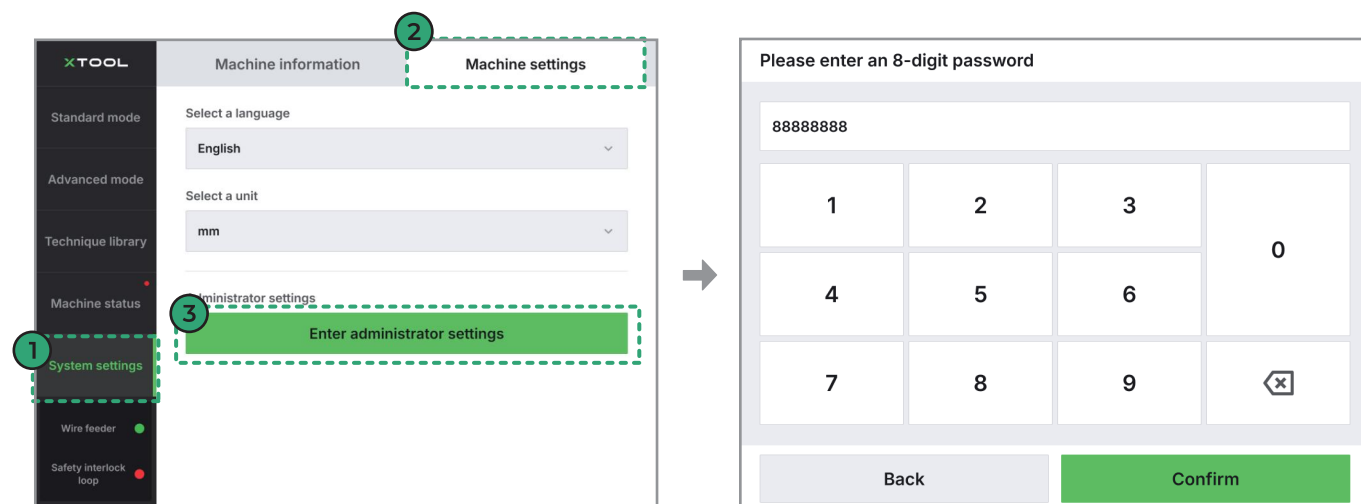

(2) 在“焊枪红点位置校正”右侧, 点击“开始校正”。点击向左箭头, 则偏移量减小, 红点向左移动; 点击向右箭头, 则偏移量增加, 红点向右移动。

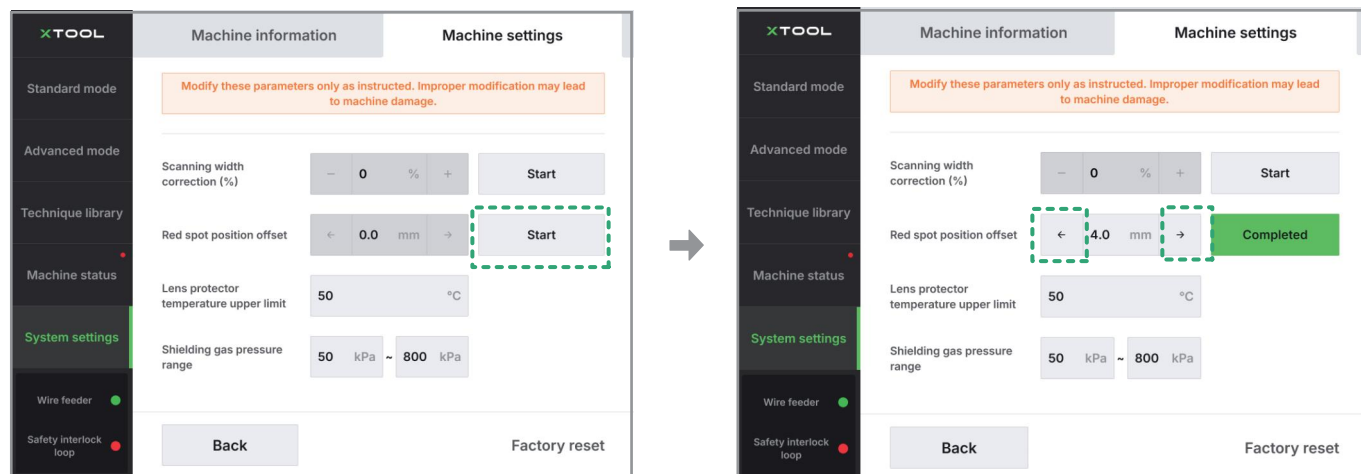

(3) 当红色光点的中心落在焊丝上时, 点击“校正完成”, 以保存校正结果。

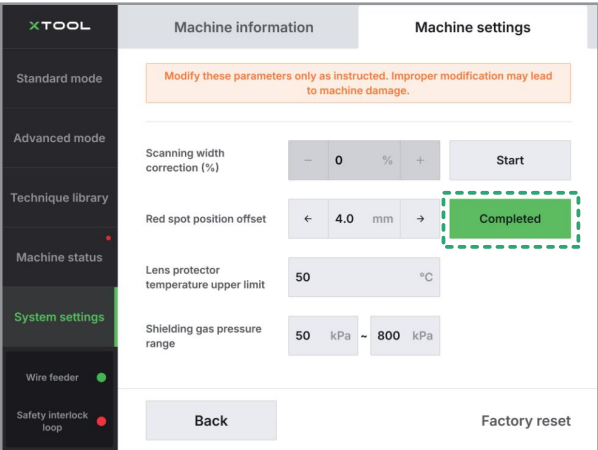

若无论如何增减偏移量, 红点始终不可见或者形状分散, 则可能是红点位置发生了竖直方向上的偏移。请在触控屏上将左右偏移量归零, 然后进行上下偏移校正。

上下偏移校正

焊接喷嘴和清洁喷嘴的出光口较大, 光束不容易打在喷嘴内壁, 一般无需进行上下偏移校正。
切割喷嘴出光口较小, 光点易发生上下偏移, 往往需要进行上下偏移校正。因此, 下面的校正过程将以切割喷嘴为例。

通过拧动焊枪背部两个小孔内的螺丝, 可以调节光束在竖直方向上的偏转。

■ 如需使红点上移, 请逆时针略微拧动孔 1 内的螺丝, 再顺时针略微拧动孔 2 内的螺丝。

■ 如需使红点下移, 请逆时针略微拧动孔 2 内的螺丝, 再顺时针略微拧动孔 1 内的螺丝。

下面介绍红点上下偏移校正的具体步骤：



(1) 将 L 型扳手插入孔 1，慢慢逆时针拧动孔内的螺丝，同时观察喷嘴的出光情况。

- 若喷嘴下方出现清晰的红色光点，则停止拧动螺丝，进入步骤（5）。
- 若螺丝已逆时针拧至无法继续拧动，喷嘴下方仍然没有出现清晰的红色光点，请执行步骤（2）。



(2) 将 L 型扳手插入孔 2，慢慢顺时针拧动孔内的螺丝，同时观察喷嘴的出光情况。

- 若喷嘴下方出现清晰的红色光点，则停止拧动螺丝，进入步骤（5）。
- 若螺丝已顺时针拧至无法继续拧动，喷嘴下方仍然没有出现清晰的红色光点，请执行步骤（3）。



(3) 慢慢逆时针拧动孔 2 内的螺丝，同时观察喷嘴的出光情况。

- 若喷嘴下方出现清晰的红色光点，则停止拧动螺丝，进入步骤（5）。
- 若螺丝已逆时针拧至无法继续拧动，喷嘴下方仍然没有出现清晰的红色光点，请执行步骤（4）。




(4) 将 L 型扳手插入孔 1，慢慢顺时针拧动孔内的螺丝，同时观察喷嘴的出光情况。当喷嘴下方出现清晰的红色光点时，停止拧动螺丝。



(5) 多次来回交替，逐渐顺时针拧紧孔 1 和孔 2 内的螺丝，同时确保光点始终清晰可见。

 每次拧动幅度不要过大，以免光点移动过多，照射进喷嘴内壁。

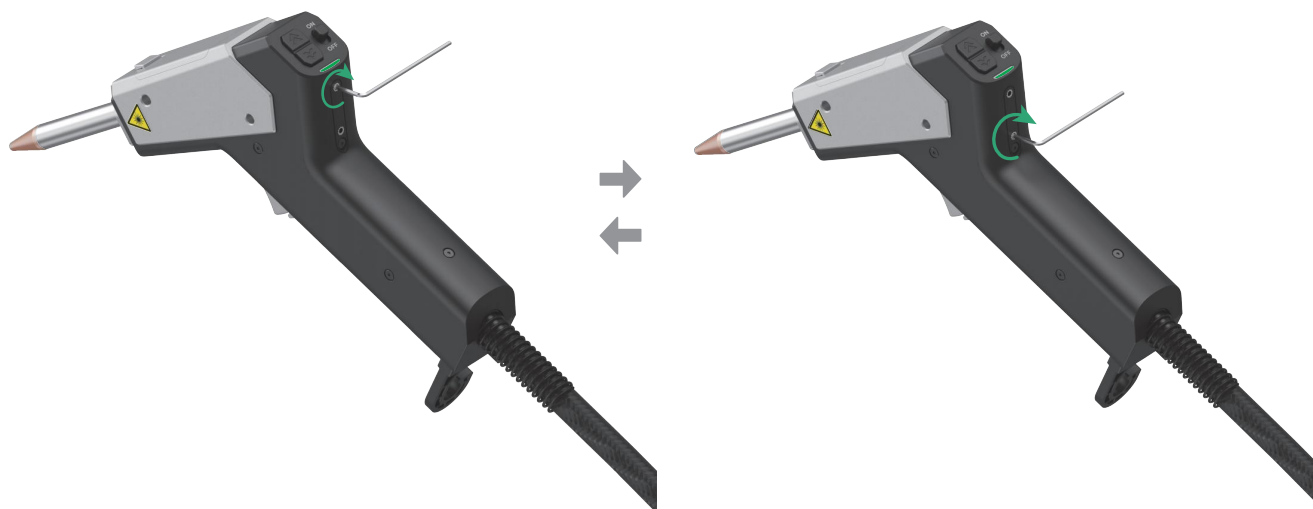

 扫描二维码或访问链接，可查看“焊枪红点位置校准”的视频教程。



s.xtool.cn/wiki/welder-1200w/red-spot-correct

XTOOL